

جزوه درس اندازه‌گیری

تهیه و تنظیم:

دکتر مجتبی پیشوائی

عضو هیئت علمی دانشگاه سراسری

تفرش

## فصل اول:

### پرسشها:

- ۱) کالیبراسیون یک دستگاه اندازه گیری چگونه انجام می شود؟ و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟ توضیح دهید که آیا می توان یک دستگاه غیرخطی را کالیبره نمود؟
- ۲) دو مزیت دستگاه های اندازه گیری تعادلی و یک عیب آنها را بیان کنید. برای رفع این نقطه ضعف چه روشی پیشنهاد می کنید؟

مثال: یک آمپر متر با صفحه نمایش کریستال مایع (LCD) از کدام نوع دستگاههای (رقمی، آنالوگ، تعادلی و انحرافی) است؟ توضیح دهید.

آمپر متر با صفحه نمایشگر LCD از نوع دستگاههای رقمی است . زیرا در این نوع دستگاهها مقدار کمیت مورد نظر به صورت یک رقم روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود. در این نوع دستگاهها که ورودی غالباً یک کمیت الکتریکی از نوع آنالوگ است، وجود یک سیستم مبدل AID برای ساخت دستگاه دیجیتال ضروری است و پس از آن قرائت رقمی امکان پذیر خواهد بود.  
و دستگاه از نوع رقمی و انحرافی است

مثال: حداقل دو مزیت از دستگاه های اندازه گیری دیجیتال و دو مزیت از دستگاه های اندازه گیری آنالوگ را نام ببرید و توضیح مختصری نیز بنویسید؟

مزیت های دستگاه اندازه گیری دیجیتال:

نمایش به صورت ارقام.

سرعت اندازه گیری بیشتر.

مزیت های دستگاه اندازه گیری آنالوگ:

پیوستگی محدوده اندازه گیری.

هزینه ساخت کمتر به علت تعداد طبقات کمتر

## فصل دوم:

### پرسشها:

۱) دو مشخصه استاتیکی و دو مشخصه دینامیک سیستم های اندازه گیری را نام برده و به طور خلاصه توصیف نمایید.

۲) "زمان مرده" و "ناحیه مرده" و "خطای پویا" را تعریف کنید در یک شکل آنها را نشان دهید  
۳) اثر بارگذاری آمپر متر و ولت متر را با رسم شکل های ساده توضیح دهید. و بگوئید برای کاهش اثر بارگذاری هر کدام چه شرایطی باید برقرار باشد؟

۴) رابطه تطبیق امپدانس برای انتقال توان بیشینه از منبع به بار در یک مدار AC را بدست آورید؟

مفهوم فیزیکی اثر بارگذاری را بیان کنید و در مورد صحت سه گزاره زیر توضیح دهید.

الف) می توان یک ولت سنج عقربه ای بدون اثر بارگذاری ساخت؟

ب) اهم متر اساساً اثر بارگذاری ندارد؟

ج) اثر بارگذاری مهمترین عامل ایجاد خطا و دریافت نتایج غیرمنتظره در آزمایشگاه مدار و اندازه گیری است؟

حالت ایده آل در یک سیستم اندازه گیری آن است که هیچکدام از بخشهای سیستم، سیگنال اصلی را، به جز بر اساس وظیفه خود، دچار تغییر نکند اما در عمل هر بخش از سیستم اندازه گیری تا حدودی از وضعیت ایده آل فاصله گرفته و سیگنال اصلی (کمیت تحت اندازه گیری) را دستخوش اعوجاج (تغییرات ناخواسته) می نماید. از یک دیدگاه دیگر و به طریق فلسفی می توان گفت با ورود سیستم اندازه گیری به مجموعه ای که کمیت مورد اندازه گیری در آن است، مجموعه تغییر میکند و بنابراین کمیت مورد اندازه گیری که برآیند آن مجموعه است نیز به احتمال قوی تغییر خواهد کرد. این پدیده را اثر بارگذاری سیستم اندازه گیری می نامند.


الف) خیر، در هر صورت این ولتمتر دارای مقاومت ورودی است که بر روی کمیت مورد اندازه گیری اثر می گذارد.

ب) درست می باشد. زیرا اهم متر برای اندازه گیری مقدار بار به کار می رود و بر روی بار بی اثر است.

ج) چون در آزمایشگاه مدار و اندازه گیری های الکترونیکی مختلف ما با اندازه گیری ولتاژ و جریان سر و کار داریم و از آنجا که دستگاههای اندازه گیری این دو مورد دارای اثر بارگذاری هستند بنابراین اثر بارگذاری باعث ایجاد خطا در اندازه گیری های ما می شود.

مثال: منبع ولتاژی با ولتاژ مدار باز  $100V$  و امپدانس خروجی  $(10 + j20)\Omega$  از طریق یک خط انتقال دارای امپدانس  $(R_T + j15)\Omega$  به بار وصل شده است. برای انتقال توان بیشینه به باری با امپدانس  $(20 + jX_L)\Omega$  مقادیر  $R_T$  و  $X_L$  را پیدا کنید.

ب) اگر تغییر در مقاومت بار امکانپذیر باشد، مقدار تغییر برای انتقال توان بیشینه چقدر است؟ تلفات منبع و بار را در این حالت محاسبه کنید.

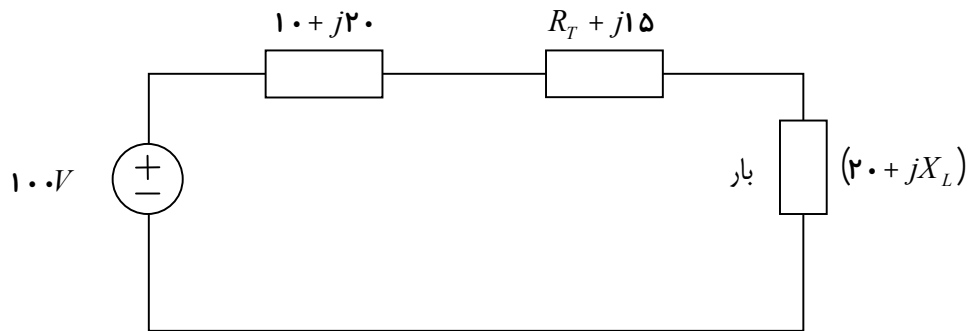

$$\text{الف) } (10 + j20) + (R_T + j15) = (20 + jX_L)$$

$$R_T = 10\Omega, X_L = 35\Omega$$

ب) برای انتقال توان بیشینه باید  $Z_L = (20 - j35)$

$$P_{\max} = \frac{E_o^2}{4R_o} = \frac{100^2}{4 \times 20} \quad I_L = \frac{100}{40} = 2.5$$

$$\text{اتلاف توان در بار} = 2.5^2 \times 20$$

$$\text{اتلاف توان در منبع} = 2.5^2 \times 10$$

$$\text{اتلاف توان در شبکه انتقال} = 2.5^2 \times 10$$

$$\text{اتلاف توان در شبکه انتقال} + [\text{اتلاف توان در منبع}] = [\text{اتلاف توان در بار}]$$

## فصل سوم:

### پرسشها:

- ۱) با توجه به معادله دیفرانسیل کلی یک سیستم مرتبه ۲ و تابع تبدیل سیستم، پاسخهای نمونه ای این سیستم به ورودی پله را برای ضرائب میرایی متفاوت رسم کنید. در مورد اورشوت (Overshoot)، فرکانس طبیعی، فرکانس نوسانات میرائی، ضریب میرایی در رسیدن به حالت پایدار توضیح دهید.
- ۲) پارامترهای مهم در پاسخ پله یک سیستم درجه ۲ را با رسم شکل به طور خلاصه توصیف نمائید؟



گالوانومتر دار سونوال یک سیستم درجه دوم است. در طراحی سیستم متحرک گالوانومتر بدست آمده است که ضریب میرایی 0/65 و فرکانس طبیعی نوسان نامیرا 4Hz است.

الف) اگر با انتخاب فنری که که ضریب سختی آن کمتر است، حساسیت قسمت تحرک را دو برابر کنیم ضریب میرائی و فرکانس طبیعی چه تغییراتی خواهند داشت؟

ب) اکنون اگر ضریب میرائی را با تغییر لنگر سختی سیستم به 0/65 برگردانیم، فرکانس طبیعی چقدر خواهدشد؟

$$\omega_{n1} = 4 \text{ Hz} \quad \xi = 0.65$$

$$\omega_n = \sqrt{K/m} \quad \xi = \frac{D}{2\sqrt{KM}}$$

الف)

$$\frac{\omega_{n2}}{\omega_{n1}} = \frac{\sqrt{K/2M}}{\sqrt{K/M}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_{n2} = \frac{\omega_{n1}}{\sqrt{2}} = 2.83 \text{ Hz}$$

$$\frac{\xi_2}{\xi_1} = \frac{D/2\sqrt{KM}}{D/2\sqrt{KM/2}} = \sqrt{2} \rightarrow \xi_2 = \xi_1 \cdot \sqrt{2} = 0.92$$

ب)

$$\xi_2 = 0.65$$

$$\Rightarrow \frac{\xi_2}{\xi_1} = \frac{0.65}{0.92} = \frac{D}{2\sqrt{KM'}} = \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{M'}} \Rightarrow M' = 2M$$

$$\frac{\omega_{n3}}{\omega_{n2}} = \frac{\sqrt{K/M'}}{\sqrt{K/M}} = \sqrt{\frac{M}{M'}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \omega_{n3} = \frac{\omega_{n2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_{n3} = 2 \text{ Hz}$$

مثال: یک دستگاه اندازه گیری سیستم درجه ۲ را در نظر بگیرید که به آن یک ورودی سینوسی اعمال شده است. خطای دینامیک در این سنجه تابع چه عواملی است؟ آیا امکان حذف این خطا وجود دارد؟ در صورتی که جواب منفی است. چگونه می توان به نتیجه اندازه گیری مطمئن بود؟  
جواب: لختی، اصطکاک، ..... و این خطا هرگز رفع نمی شود و همواره مقداری خطا در نتیجه آزمایش موجود است.

مثال: در بررسی حوزه فرکانس چه نوع پاسخی از سیستم بررسی می‌شود. منحنیهای این حوزه پاسخ سیستم در چه زمانی را معین می‌کنند؟

آیا در اینجا بین مفهوم «دینامیک» و مفهوم «پایدار» تناقضی وجود ندارد؟ توضیح دهید.

جواب: در حوزه‌ی پاسخ‌ها در حالت پایدار برای فرکانس بررسی می‌شوند و در این حوزه منحنی‌ها بر حسب فرکانس هستند.

خیر- چون هر سیگنالی مجموعه‌ای از سینوسی‌هاست بنابراین مفهوم دینامیک را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

## فصل چهارم:

مثال: در یک وات سنج 1000 واتی، خطای اعلام شده  $\pm 1\%$  است و دستگاه برای سنجش توانی با مقدار حقیقی  $100w$  بکار رفته است. حدود مقادیر خوانده شده توسط دستگاه در هر یک از دو حالت زیر را بدست آورید.

الف) خطای اعلام شده بر حسب انحراف تمام مقیاس است.

ب) خطای اعلام شده بر حسب مقدر حقیقی است.

خطای حدی نسبی در هر یک از دو حالت فوق چقدر است؟

الف) وات سنج  $\pm 1\%$  خوانده تمام مقیاس خطا دارد

$$\text{خطای حدی} = \delta A = \varepsilon_r A = \varepsilon_r A_s = \pm 1\% \times 1000 = 10w$$

ب)

$$A_a = A_s \pm \delta A = 100w \pm 10w$$

لذا مقدار اندازه گیری شده بین حدود زیر تغییر می کند:

$$A_a = A_s (1 \pm \varepsilon_r) = A_s \pm \delta A = (100 \pm 10)w$$

$$\varepsilon_{r(100w)} = \frac{\delta A}{A_s} = \frac{10}{100} = 0.1$$

مثال: مقاومت یک مدار با اندازه‌گیری جریان و توان مدار بدست آمده است. اگر خطای حدی در اندازه‌گیری جریان  $\pm 1,0\%$  و در اندازه‌گیری توان  $\pm 1,5\%$  باشد، خطای حدی مقاومت اندازه‌گیری شده را بدست آورید؟

حل:

$$P = R.I^2 \Rightarrow R = \frac{P}{I^2} = PI^{-2}$$

و با توجه به معادله‌ی ضرب توانها داریم:

$$\frac{\delta R}{R} = \pm \left( 2 \frac{\delta I}{I} + \frac{\delta P}{P} \right) = \pm (2 \times 1\% + 1,5\%) = \pm 3,5\%$$

مثال: صحت تضمین شده یک ولت سنج 15000 ولت برابر یک درصد خوانده تمام مقیاس است. ولتاژی که این ولت سنج اندازه گرفته 75 ولت است. خطای حدی را به درصد بیان کنید.

$$\text{خطای حدی} = \delta A = E_r A_s = 0.01 \times 15000 = 150$$

$$E_r(75) = \frac{\delta A}{AS} = \frac{150}{75} = 0.02$$

پس ولتاژ اندازه گیری بین حدود زیر است.

$$A_a = A_s(1 \pm \epsilon_r) = AS \pm \delta A = (75 \pm 150) \text{v}$$

$$\text{درصد خطای حدی} = 0.02 \times 100 = 2\%$$

## فصل پنجم:

### پرسشها:

- ۱) نحوه عملکرد عدسیهای کانونی کننده و ضرورت وجود آنها را در اسیلوسکوپ بیان نمائید. چرا بایستی فاصله کانونی این عدسیها متغیر باشد و این مهم چگونه انجام می شود؟
- ۲) یک لامپ اشعه کاتدی در واقع کدام کمیت الکتریکی را می سنجد؟ چرا؟ رابطه ای بنویسید که نشان دهد سنجش کمیت فوق توسط اسکوپ، خطی است یا غیرخطی؟
- ۳) قسمتهای اصلی CRT و وظایف هر کدام را همراه با رسم یک شکل ساده، مختصراً توضیح دهید؟
- ۴) حساسیت اسکوپ چگونه تعریف می شود و عوامل مؤثر بر آنها کدامند؟
- ۵) بلوک دیاگرام یک اسکوپ ساده را ترسیم کنید و دلیل استفاده از بلوک تأخیری را در آن شرح دهید؟
- ۶) در انواع مختلف اسیلوسکوپها انحراف اشعه (پرتو) به چند روش انجام می شود؟ در هر مورد دستگاه در واقع کدام کمیت الکتریکی را می سنجد؟  
(تنها انحراف اشعه در تمامی اسکوپهای به یک روش و آن هم به صورت الکتروستاتیکی است. ولی فقط در اسکوپهای دو کانال روش نمایش دو موج روی یک صفحه به دو صورت chop, ALT انجام می شود. در واقع اسکوپ یک ولت سنج می باشد.)
- ۷) رابطه مربوط به انحراف اشعه الکترونی در عبور از سطح هم پتانسیل الکتریکی را بدست آورید و با ترسیم نشان دهید چگونه از آندهای کانونی کننده جهت تمرکز پرتوی الکترونی بر روی صفحه فلوئورسانس در اسکوپ استفاده می شود؟
- ۸) چرا در ورودی اسکوپ هم طبقه تقویت کننده و هم طبقه تضعیف کننده داریم؟ مدار یک تضعیف کننده ۳ مرحله ای را رسم کنید و وظایف عناصری که بکار برده اید را توضیح دهید؟
- ۹) برای نمایش یک سیگنال متناوب در محدوده زمان بر روی صفحه اسکوپ علاوه بر سیگنال ورودی به چه موج دیگری نیاز داریم؟ ویژگیهای موج دوم (شکل موج، فرکانس، دامنه) چیست؟ نقش شبکه کنترل در تولید و اعمال این موج را بیان کنید؟

مثال: تقویت کننده عمودی اسکوپ دارای حساسیت  $5 \cdot \frac{mv}{cm}$  است. تضعیف کننده را طوری طراحی کنید که ضرائب تضعیف 1, 10, 100 بدست آید و مقاومت ورودی اسکوپ  $1M\Omega$  باشد. اگر کوچکترین خازن جبران کنند 15pf باشد، خازنهای دیگر را بدست آورید. حساسیت اسکوپ در هر یک از پله های یاد شده را نیز محاسبه نمایید.

جواب:

$$R = R_A + R_B + R_C = 1000K\Omega$$

$$R_C = R - (R_A + R_B) = 900K\Omega$$

$$\frac{R_A}{R} = \frac{1}{100} \quad \text{و} \quad \frac{R_A + R_B}{R} = \frac{1}{10} \quad \text{و}$$

$$R_A = \frac{1000K\Omega}{100} = 10K\Omega, R_B = 90K\Omega$$

و از آنجا که  $\frac{V_o}{V_i}$  نباید به فرکانس وابسته باشد داریم:

$$R_A C_3 = R_B C_2 = R_C C_1 \rightarrow \frac{900 \times 10^3 \times 15 \times 10^{-12}}{R_C} = \frac{90 \times 10^3 \times 150 \times 10^{-12}}{C_2} = \frac{10 \times 10^3 \times 1250 \times 10^{-12}}{C_3}$$

حساسیت ها نیز برابر خواهد بود با:

$$5 \cdot \frac{mv}{cm} : \text{حساسیت برای ضریب تضعیف 1}$$

$$0.5 \cdot \frac{v}{cm} : \text{حساسیت برای ضریب تضعیف 10}$$

$$5 \cdot \frac{v}{cm} : \text{حساسیت برای ضریب تضعیف 100}$$



در یک CRT با انحراف الکتروستاتیکی، طول صفحه های انحراف دهنده 2/5cm و فاصله بین آنها 0/5cm است. فاصله مرکز صفحه ها تا پرده نمایش 20cm است. باری که الکترون با اختلاف پتانسیل 2500v شتاب داده شده به میان صفحات منحرف کننده وارد می شود. برای اینکه پرتو به لبه صفحه انحراف دهنده برخورد چه ولتاژ انحراف دهنده لازم است و انحراف متناظر بر روی پرده چقدر خواهد بود؟ حساسیت لامپ در این حالت چقدر است؟

جواب:

با توجه به شکل (۷-۵) انحراف اشعه الکترونی در CRT و روابط مربوط به آن:

$$l_d = 2/5 \text{ Cm}, d = 0/5 \text{ Cm}, L = 20 \text{ Cm}, E_a = 2500 \text{ v}$$

$$\begin{cases} y = \left( \frac{-eEy}{2m_e V_{ox}^2} \right) x^2 \\ E_y = \frac{E_d}{d} \end{cases} \Rightarrow y = \frac{-e \frac{E_d}{d}}{2m_e (-2eE_a / m_e)} x^2 \rightarrow y = \frac{Ed}{4dE_a} x^2$$

$$\frac{1}{2} m_e V_{ox}^2 = -eE_a \rightarrow V_{ox}^2 = -\frac{2eE_a}{m_e}$$

از آنجا که گفته شده باید پرتو به لبه صفحه ی انحراف دهنده برخورد کند، بنابراین  $y = \frac{d}{2}$ :

$$\frac{d}{2} = \frac{Ed}{4dE_a} (l_d)^2 \rightarrow Ed \cong 200$$

$$D = \frac{L.L_d.E_d}{2d.E_a} \rightarrow D = \frac{20 \times 10^{-2} \times 2/5 \times 10^{-2} \times 200}{2 \times 0/5 \times 10^{-2} \times 2500} = \frac{1}{25} = 0/04$$

حساسیت لامپ برابر است با:

$$S = \frac{D}{E_d} = \frac{0/04}{200} = 0/0002 \left( \frac{m}{v} \right)$$

اگر سکتور time/Dive اسیلوسکوپ روی  $2\text{ s/cm}$  باشد، شیب موج جاروب چقدر است؟  
 اگر در این حالت یک موج سینوسی با فرکانس 10 هرتز به دستگاه داده شود، یک پریود کامل از این سیگنال چند سانتیمتر را روی محور افق اشغال می کند؟  
 اگر طول صفحه (در راستای محور x) کلاً 10 سانتیمتر باشد چند شکل موج کامل را می توان روی صفحه دید؟

برای اینکه در کل صفحه فقط یک پریود از این سیگنال دیده شود time/Dive باید چقدر باشد؟  
 شیب موج جاروب در این شرایط چقدر خواهد بود؟

الف) اگر  $T=1\text{S}$  باشد طبق رابطه  $x(t) = at$

$$\frac{X_{\max}}{T} = \text{شیب}$$

هرسیکل موج نیم سانتی متررا اشغال میکند ( $a = \frac{1}{2}$ )

$$\text{شیب} = \frac{1}{2}$$

ب) چون هر سیکل موج  $\frac{1}{2}$  سانتیمتر را اشغال می کند لذا در فرکانس 10 هرتز  $T=0/1$  می باشد. را

$$x(a) = at \rightarrow 0/1 \times \frac{1}{2} = 0/05\text{cm}$$

اشغال می کند

ج) چون 10 پریود در 0/5 سانتیمتر رخ می دهد لذا 20 پریود در یک سانتیمتر نمایش داده می شود و در 10 سانتیمتر:  $10 \times 20 = 200$  شکل موج دیده می شود.

د) برای اینکه یک سیکل کامل در یک صفحه دیده شود باید a یا همان time/Dive به مقدار

$$0/1\text{cm/s}$$


باشد.

ه) شیب موج جاروب 0/1 می باشد.


فرض کنید در یک اسکوپ موج مولد دندانه اری دچار اشکال شده و شکل موج زیر را تولید می کند  
 حال اگر به صفحات عمودی سیگنالهای (الف و ب) اعمال شود پاسخ روی CRT را رسم کنید.

الف) موج سینوسی با پریود  $T$


ب) موج مثلثی با پریود  $T/2$

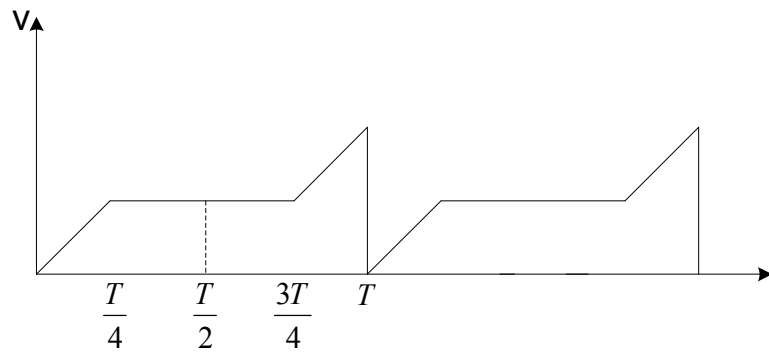

(الف)

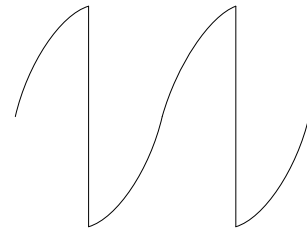

(ب)

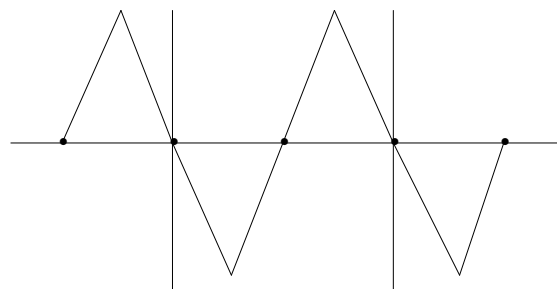


مثال: تضعیف کننده ورودی یک اسیلوسکوپ متشکل است از مقاومت های  $R_1, R_2, R_3$  و خازنهای جبران کننده  $C_1, C_2, C_3$  مطابق شکل تشکیل شده است.

(a) امپدانس ورودی  $Z_{in}(j\omega)$  را محاسبه کنید.

(b) پروب «ده- به یک» متشکل از مقاومت  $R = 9M\Omega$  و خازن متغیر و قابل تنظیم  $C$  را به ورودی اسکوپ وصل می کنیم.

مقدار خازن  $C$  را چنان تعیین کنید که تابع تبدیل ولتاژ یا تضعیف ولتاژ از ورودی کاوه به ورودی اسکوپ جبران سازی شود، (یعنی به فرکانس وابسته نباشد) و سپس امپدانس ورودی  $Z'_{in}(j\omega)$  را حساب کنید و به شکلی ساده بنویسید.

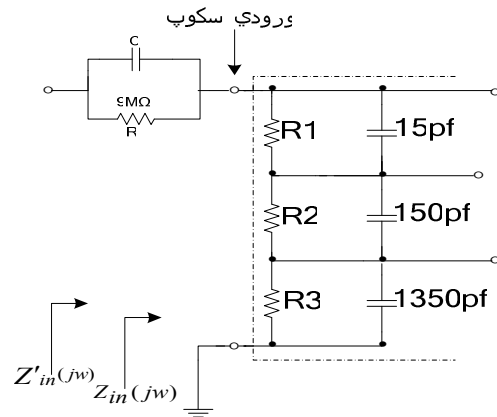

(الف)

مقادیر  $R_1, R_2, R_3$  در مثال های قبلی محاسبه شده است و برابر است با:

$$R_1=900k, R_2=90k, R_3=10k$$

$$X_c = \frac{1}{j\omega C}$$

$$Z_{in}(j\omega) = (R_1 \parallel X_{c1}) + (R_2 \parallel X_{c2}) + (R_3 \parallel X_{c3}) = \frac{R_1 \times \frac{1}{j\omega C_1}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} + \frac{R_2 \times \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} + \frac{R_3 \times \frac{1}{j\omega C_3}}{R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}} \rightarrow$$

$$= \frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2} + \frac{R_3}{1 + j\omega R_3 C_3}$$

از آنجا که  $R_1 C_1 = R_2 C_2 = R_3 C_3 = 1/35 \times 10^{-8}$  بنابراین:

$$Z_{in}(j\omega) = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{1 + j\omega / 35 \times 10^{-8}} = \frac{900 \times 10^3 + 90 \times 10^3 + 10 \times 10^3}{1 + j\omega / 35 \times 10^{-8}} = \frac{1000 \times 10^3}{1 + j\omega / 35 \times 10^{-8}}$$

وقتی پروب به ورودی اسکوپ وصل شود تابع تبدیل برابر خواهد بود با:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_{in}(j\omega)}{Z_{in}(j\omega) + \frac{R}{1+j\omega RC}}$$

برای جبرانسازی باید داشته باشیم:

$$RC = R_1 C_1 = R_2 C_2 = R_3 C_3 = 1/35 \times 10^{-5}$$

بنابراین:

$$RC = 1/35 \times 10^{-5} \rightarrow C = \frac{1/35 \times 10^{-5}}{9 \times 10^6} = 1/5 \text{ pf}$$


و حال امپدانس ورودی برابر خواهد بود با:

$$Z'_{in}(j\omega) = Z_{in}(j\omega) + \frac{R}{1+j\omega RC} = \frac{1000 \times 10^3}{1+j\omega/35 \times 10^{-5}} + \frac{9 \times 10^6}{1+j\omega/35 \times 10^{-5}} = \frac{10 \times 10^6}{1+j\omega/35 \times 10^{-5}}$$

مثال: ولتاژ  $E_1$  به ورودی افقی ولتاژ  $E_2$  به ورودی عمودی یک اسکوپ وصل شده است، هر دو ولتاژ سینوسی و هم فرکانس هستند و روی پرده یک بیضی دیده می شود که شیب محور بزرگتر آن منفی است. مقدار ماکزیمم قائم 3 و محل برخورد بیضی با محور قائم  $2/6$  است. اختلاف فازهای ممکن بین  $E_2, E_1$  را بنویسید. در فن بیضی حول محورهای قائم و افقی متقارن است.

$E_1$  به ورودی افقی

$E_2$  به ورودی عمودی

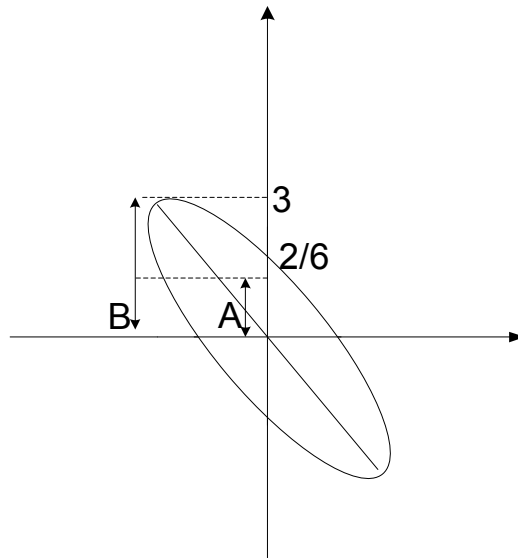

$$\theta = \sin^{-1} \frac{A}{B} = \sin^{-1} \frac{2/6}{3}$$

$$\theta = 60^\circ \quad \text{یا} \quad \theta = 240^\circ$$


اگر قطر در ربع دوم و چهارم باشد اختلاف فاز از 90 درجه تا 180 درجه و یا از  $180^\circ$  تا  $270^\circ$  خواهد

بود

مثال: ولتاژ  $E_1$  به وردی واقعی و ولتاژ  $E_2$  به ورودی قائم یک اسکوپ اعمال می شود. فرکانسی دو ولتاژ برابر و شکل حاصل یک بیضی است. شیب قطر اصلی مثبت و مقدار ماکزیمم قائم  $2/5$  درجه تقسیم و محل تقاطع بیضی با محور قائم  $1/25$  درجه تقسیم است و بیضی حول محورهای مختصات متقارن می باشد. اختلاف فاز ممکن بین چقدر است؟

ولتاژ  $E_1$  به افقی

ولتاژ  $E_2$  به عمودی

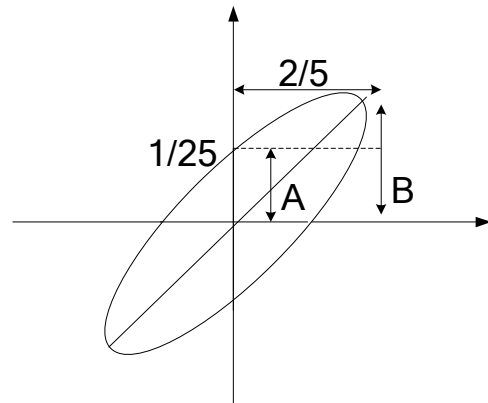

$$\theta = \sin^{-1} \frac{A}{B} \rightarrow \sin^{-1} \frac{1/25}{2/5}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = 0 \text{ to } 30^\circ \\ OR \\ \theta = 270^\circ \text{ to } 360^\circ \end{array} \right. \text{ روی قطر اصلی}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = 30^\circ \\ OR \\ \theta = 210^\circ \end{array} \right.$$

## فصل ششم:

### پرسشها:

- ۱- لزوم و وظایف نیروی کنترل کننده (مقاوم) در یک دستگاه اندازه گیری آنالوگ را بیان نمائید؟
- ۲- نیروهای عامل در یک دستگاه اندازه گیری آنالوگ را نام ببرید. برای سیستم ایجاد کننده هریک از این نیروها حداقل یک نمونه بیاورید؟
- ۳- نیروهای عامل در یک دستگاه اندازه گیری الکتریکی آنالوگ را نام ببرید. هر کدام از این نیروها چه ویژگیهایی دارند؟ استفاده از نیروی بازگرداننده وزنی در این دستگاه ها چگونه است و چه مزایا و معایبی دارد؟
- ۴- ویژگیهای مهم انتقال توان در سیستم سه فازه در مقایسه با سیستم تکفازه چیست؟ رابطه توان در یک مدار سه فازه که به صورت مثلث بسته شده است را بنویسید؟



۴- مثال: یک دستگاه متوسط سنج، یک دستگاه موثرسنج، یک دستگاه حاصلضرب سنج و یک دستگاه نسبت سنج همگی آنالوگ نام ببرید. طرز کار هریک از به طور خلاصه بیان کنید و بگوئید کاربرد اصلی آن چیست؟


ولت‌متر dc یک دستگاه متوسط سنج می باشد که این دستگاه به طور موازی قرار می گیرد.

ولت‌متر ac یک دستگاه موثر سنج می باشد که این دستگاه به طور موازی برای اندازه گیری ولتاژ قرار می گیرد.

کنتور برق منازل یک دستگاه حاصلضرب سنج می باشد. و برای اندازه گیری انرژی مورد استفاده قرار می گیرد.

اهم متر یک نسبت سنج است و برای اندازه گیری مقدار مقاومت به کار می رود و مقاومت مجهول در دو سر آن قرار می گیرد.

مثال: مقدار موثر، مقدار متوسط و ضریب شکل موج سیگنال مثلثی شکل زیر را بدست آورید.  
 اگر این سیگنال به یک ولتمتر که براساس شکل موج سینوسی یکسو شده کار می کند، داده شود.  
 خطای اندازه گیری چقدر خواهد بود؟

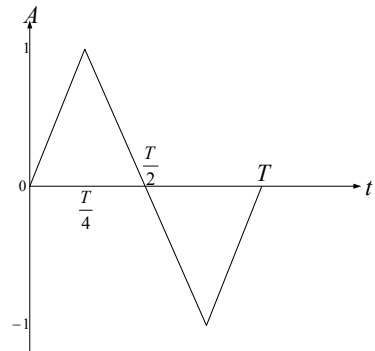

حل:

(1/15) ضریب شکل موج مثلثی

$$= 1/11 \text{ ضریب موج سینوسی}$$

مقدار موثر = ضریب شکل موج  $\times$  مقدار متوسط

میزان خطا تابعی از اختلاف ضریب شکل موج بین مورد نظر با موج سینوسی است.

$$y_{av} = \frac{1}{T} \left( \int_0^{T/4} \frac{4}{T} dt + \int_{T/4}^{T/2} -\frac{4}{T} dt + \int_{T/2}^{3T/4} -\frac{4}{T} dt + \int_{3T/4}^T \frac{4}{T} dt \right)$$

## آزمون سوم:

### تمرین های فصل هفتم

#### پرسشها:

- ۱- الف) چرا نمی توان کمیت های ac را مستقیماً با دستگاه قاب گردان سنجید؟
- ب) برای سنجش یک ولتاژ سینوسی با دستگاه قاب گردان چه راه حلهایی وجود دارد؟ حداقل ۲ راه را بنویسید
- ج) مدار لازم برای یکی از راه حلهای گفته شده در قسمت (ب) را رسم و شکل موج های مربوطه را ترسیم نمائید؟
- د) اگر دستگاه برای سنجش dc کالیبره شده باشد، خطایی که در سنجش ولتاژ سینوسی با روش ارائه شده در قسمت (ج) پیش می آید چقدر است؟

۱) یک گالوانومتر با مقاومت  $1000\Omega$  و جریان ماکزیمم  $100\mu A$  در اختیار داریم، ضمن محاسبه مقاومت‌های لازم، شکل مدار را در دو حالت زیر رسم کنید.

الف) ساخت یک آمپرسنج چندمقداره باشند عام، برای مقادیر  $1mA$ ،  $10mA$ ،  $1A$ .  
 ب) ساخت یک ولت سنج با سطوح ولتاژ  $2/5V$ ،  $10V$ ،  $50V$ ،  $250V$  (مقاومت‌های هاستند).  
 حل الف)


$$R_c = \frac{I_m}{I_v - I_m} (R_m + R_a + R_b) \rightarrow R_b + R_c = \frac{I_m}{I_v - I_m} (R_m + R_a) \rightarrow$$

$$R_a + R_b + R_c = \frac{I_m}{I_v - I_m} R_m$$

$$V_m = R_m \cdot I_m = 1000 \times 100 \times 10^{-6} = 0.1V$$

$$R_a + R_b + R_c = \frac{0.1}{100 \times 10^{-6}} = 1000\Omega$$

$$R_b + R_c = \frac{0.1 + 0.00101}{0.1} = 1.0101k\Omega \rightarrow R_c = \frac{0.10101}{9999.9} \approx 1.01 \times 10^{-4}\Omega$$

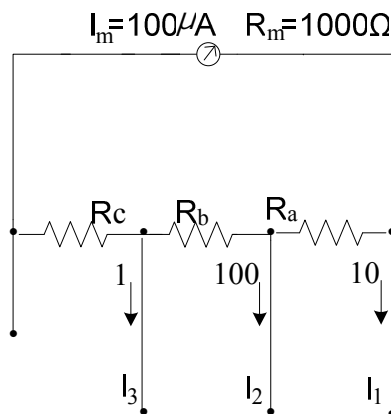


ب)

$$V_f = 2/5V, V_v = 10V, V_v = 50V, V_1 = 250V$$

$$R_f = \frac{2/5V \cdot 0.01V}{100 \times 10^{-6}} = 24K\Omega \rightarrow R_v = \frac{10 - 2/5}{100\mu A} = 75K\Omega$$


$$R_v = \frac{50 - (7/5 + 2/4 + 0.1)}{100\mu A} = 40K\Omega \rightarrow R_1 = \frac{250 - 50}{100\mu A} = 2M\Omega$$

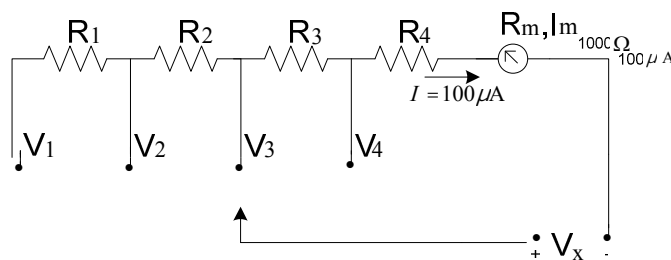

۲) یک ولت‌متر آزمایشگاهی با پل یکسو کننده و دستگاه قاب گردان با  $I_m = 1mA$ ,  $R_m = 250\Omega$  داریم. هر دیود در جهت هدایت مقاومت  $50\Omega$  و در جهت معکوس مقاومت  $\infty$  دارد. الف) مقاومت سری لازم برای اینکه دستگاه بتواند ولتاژ سینوسی با مقدار مؤثر 25 ولت را اندازه گیری کند چقدر است؟

ب) حساسیت ولت‌متر (بدون یکسو کننده) و ولت‌متر ac با در نظر گرفتن مقاومت سری بدست آمده در قسمت (a) چقدر است. (راهنمایی: حساسیت ولت‌متر بر حسب  $\Omega/V$  بیان می شود)

ج) اگر یک مقاومت  $250\Omega_{R_{sh}}$  موازی با پیچک دستگاه نصب شود، مقدار جدید  $R_S$  برای انحراف تمام مقیاس با ورودی سینوسی با مقدار مؤثر 25 ولت چقدر خواهد بود؟

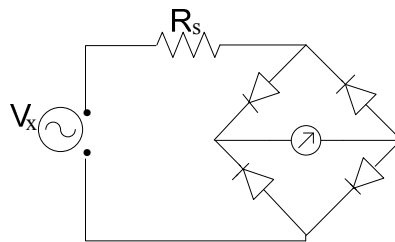

الف) چون در هر نیم سیکل ۲ دیود هدایت می کند لذا:

$$\text{ضریب شکل} = \frac{\text{مقدار مؤثر موج اصلی}}{\text{مقدار متوسط موج یکسو شده}}$$

$$\rightarrow 1/11 = \frac{25}{x} \rightarrow x = \frac{25}{1/11} = 22/52V$$

$$R_S = \frac{22/52}{1mA} - 200 = 22/32K\Omega$$

(ب)


$$S_{dc} = \frac{1}{I_{m_{max}}} = \frac{1}{1mA} = 1000\Omega/g$$

$$S_{dc} = \frac{1}{I_{m_{max}}} = \frac{1}{1/11} = 900/9\Omega/g$$

(ج)

$$R_S = \frac{22/52}{1mA} - 171/42 = 22/348K\Omega$$

۳) مقدار ولتاژ حقیقی بین سرهای مقاومت 500 کیلو اهمی مطابق شکل زیر که بین سرهای A, B بسته شده چقدر است؟ ولت سنجی با حساسیت  $20 \text{ K}\Omega / \text{V}$  بر روی گستره های 50, 15 ولت چه خواهد خواند؟

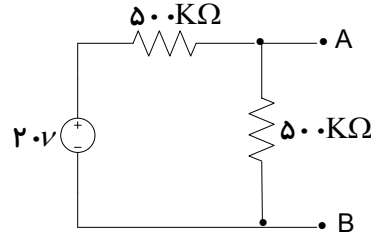

ولت سنج :  $S = \frac{1}{I_m} \Omega / \text{V}$

$$20 \times \frac{500}{500 + 500} = 10 \text{V}$$

ولتاژ دو سر A, B:

$$R_v = S \times V \rightarrow R_v = 20 \dots \times 50 = 1 \text{M}\Omega$$

$$v_1 = 20 \times \frac{50 \text{K}\Omega \parallel 1 \text{M}\Omega}{50 \text{K}\Omega + (50 \text{K}\Omega \parallel 1 \text{M}\Omega)} = 20 \times \frac{333 / 33 \text{K}\Omega}{833 / 33 \text{K}\Omega} = 8 \text{V}$$

$$R_v = 20 \dots \times 15 = 300 \text{K}\Omega$$

$$v_2 = 20 \times \frac{50 \text{K}\Omega \parallel 300 \text{K}\Omega}{50 \text{K}\Omega + (50 \text{K}\Omega \parallel 300 \text{K}\Omega)} = 20 \times \frac{187 / 5 \text{K}\Omega}{687 / 5 \text{K}\Omega} = 5 / 45 \text{V}$$

$$\text{خطای ولتمتر اول} = \frac{8 - 10}{10} \times 100 = -20\%$$

$$\text{خطای ولتمتر دوم} = \frac{5 / 45 - 10}{10} \times 100 = -45 / 5\%$$

۴) ولت سنجی با حساسیت  $1000 \frac{\Omega}{g}$  بر روی مقیاس ۱۵۰ ولتی خود،  $100V$  رامی خواند. این ولت سنج به دوسر مقاومت مجهولی بسته شده است و بایک میلی آمپرسنج متوالی است. اگر خوانده میلی آمپرسنج،  $5mA$  باشد.

الف) مقدار ظاهری مقاومت مجهول چقدر است؟

ب) مقدار حقیقی مقاومت مجهول چقدر است؟

ج) خطای ناشی از اثر بار گذاری ولت سنج چقدر است؟

الف) مقاومت کل مدار برابر است با:

$$R_T = \frac{E_T}{I_T} = \frac{100}{5 \times 10^{-3}} = 20 \times 10^3 \Omega = 20 \text{ K}\Omega$$

که همان مقدار مقاومت مجهول است. در رابطه بالا  $E_T, I_T$  به ترتیب ولتاژ و جریان خوانده شده هستند. ب) مقاومت ولت سنج برابر است با:

$$R_V = S \times V = 1000 \times 150 = 150 \times 10^3 \Omega = 150 \text{ K}\Omega$$


چون مقاومت مجهول  $R_X$  با ولت سنج موازی است داریم:

$$R_T = \frac{R_X R_V}{R_X + R_V}$$

پس مقاومت مجهول برابر است با:

$$R_X = \frac{R_T R_V}{R_V - R_T} = \frac{20 \times 150}{150 - 20} = 23.077 \text{ K}\Omega$$

$$\text{خطا به درصد} = \frac{20 - 23.077}{23.077} \times 100 = -13.33\%$$

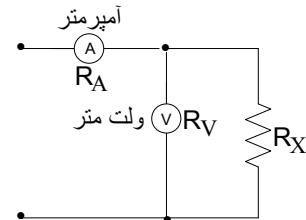


## تمرینهای فصل هشتم

### پرسشها:

- (الف) اساس کار دستگاه آهن گردان را شرح دهید و دو نوع این دستگاهها را نام ببرید.
- (ب) با توجه به اینکه معادله انحراف دستگاه  $\theta = \frac{1}{2} \frac{I^2}{K} \frac{dL}{d\theta}$  است. این دستگاه را برای اندازه گیری چه کمیتی و از چه نوعی (ac یا dc) مناسب می دانید؟
- (ج) مشکل اصلی دستگاه اگر در اندازه گیری مورد نظر شما بکار رود چیست و چگونه باید آن را رفع نمود؟
- (د) خطاهای منحصر به ac (خطاهای فرکانس) در دستگاه آهن نرم (آهن گردان) را نام ببرید و مختصراً توضیح دهید.



۱) فرض کنید یک دستگاه آهن گردان که در فرکانس 50 هرتز تنظیم شده  $R_m = 50 \cdot \Omega$  و  $L_m = 0.18H$  است در اختیار داریم و این دستگاه به عنوان ولت سنج هنگام سنجش 300 ولت ac، جریان 100mA می کشد. حال اگر یک ولتاژ DC با دامنه به 300V دستگاه اعمال شود خطای قرائت دستگاه چقدر خواهد بود؟ (میزان انحراف عقربه را متناسب با میزان جریان عبوری از سنجه در نظر بگیرید).

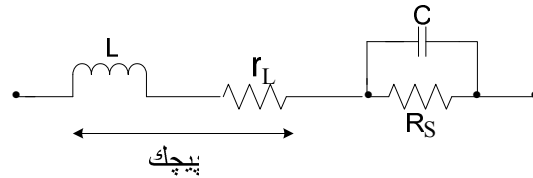

$$X_L = 2\pi f \cdot L = 2\pi \times 50 \times 0.18 = 251/2 \Omega$$

$$Z_{\delta} = \frac{300}{0.1} = 3000 \cdot \Omega$$

امپدانس کل:

$$I_{m_{max}} = 0.1A$$

$$R_S = \sqrt{Z^2 - X_L^2} = \sqrt{(3000)^2 - (251/2)^2} = 2989 \Omega$$

$$I_{mac} = \frac{300}{3000} = \frac{1}{10} A$$

$$I_{mdc} = \frac{300}{2989} = 0.10034$$

از آنجا که انحراف دستگاه با  $I^2$  متناسب است:

$$\theta = KI^2 \frac{dl}{d\theta}$$

$$300 \cdot vdc \text{ در دستگاه در قرائت} = \frac{(I_{mdc})^2}{(I_{mac})^2} \times 3000 = \frac{(0.10034)^2}{\left(\frac{1}{10}\right)^2} \times 3000 = 302/04$$

$$\text{خطای قرائت: } \frac{302/04 - 300}{300} \times 100 = 0.68\%$$

۲) یک دستگاه آهن نرم با مقاومت پیچک  $500\Omega$  و ضریب القای  $1H$  مفروض است.  $R_s$  برابر  $2000\Omega$  است و دستگاه برای سنجش  $250V_{dc}$  کالیبره شده است. قرائت دستگاه هنگام سنجش یک ولتاژ ac با دامنه  $250\sqrt{2}$  و فرکانس  $50Hz$  چقدر است؟

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \times 50 \times 1 = 314/15\Omega$$

امپدانس مدار  $50Hz$ :

$$Z_{\text{tot}} = \sqrt{X_s^2 + X_L^2} = \sqrt{(2000)^2 + (314/15)^2} \cong 2025\Omega$$

 
$$I_{\text{dc}} = \frac{250\sqrt{2}}{2000} = 0.176A$$

$$I_{\text{ac}} = \frac{250\sqrt{2}}{2025} = 0.174A$$


$$\theta = KI^2 \frac{dl}{d\theta}$$

$$250\sqrt{2} \text{ در قرائت در } = \frac{(I_{\text{dc}})^2}{(I_{\text{ac}})^2} \times 250\sqrt{2} = \frac{0.30976}{0.30276} \times 250\sqrt{2} = 361/72V$$

$$\text{خطا} = \frac{361/72 - 353/55}{353/55} \times 100 = 2/3\%$$



۳ الف) فرض کنید پیچک یک ولت سنج آهن نرم دارای مقاومت  $500\Omega$  و ضریب القای  $1/0H$  و  $R_S$  برابر  $2000\Omega$  است و دستگاه برای سنجش  $250^V$  (dc) کالیبره شده است. قرائت دستگاه هنگام سنجش یک ولتاژ ac با دامنه  $250\sqrt{2}$  و فرکانس  $50Hz$  چقدر است؟  
 ب) برای اصلاح این خطا چه عنصری را باید با  $R_S$  موازی کرد؟ مقدار آن را محاسبه کنید. با اضافه کردن این عنصر با محاسبه بررسی کنید که آیا خطای قرائت در فرکانس  $100Hz$  نیز جبران شده است؟  
 حل الف)

 

$$X_L = 2\pi 50 \times 1 = 314/15\Omega$$

$$Z_{50Hz} = \sqrt{X_S^2 + X_L^2} = \sqrt{(2000)^2 + (314/15)^2} \cong 2025\Omega$$

$$I_{m_{dc}} = \frac{250\sqrt{2}}{2000} = 0.176A$$

$$I_{m_{ac}} = \frac{250\sqrt{2}}{2025} = 0.174A$$

$$\theta = KI^2 \frac{dl}{d\theta}$$

$$250\sqrt{2} \text{ در قرائت در } = \frac{(I_{m_{dc}})^2}{(I_{m_{ac}})^2} \times 250\sqrt{2} = 361/72V$$

$$\text{خطا} = \frac{361/72 - 353/55}{353/55} \times 100 = 2/3\%$$

حل ب) باید یک خازن را با  $R_S$  موازی نمود.

$$C = \frac{L}{R_S^2} = \frac{1}{(2000)^2} = 25 \cdot nF$$

چون  $Z$  در همه فرکانسها باید با  $R_S$  باشد لذا:

$$L - CR_S^2 = 0 \rightarrow 1 - 25 \times 10^{-9} \times 4 \times 10^6 = 0$$

پس خطا در  $100Hz$  جبران شده است.

## فصل نهم:

ص ۵۷- به بخش ۹-۱۱) بعد از مثال ۹-۳) اضافه شود::


در یک وات سنج الکترو دینامیکی مقاومت پیچک جریان  $0.01 \Omega$  و مقاومت پیچک ولتاژ  $5000 \Omega$  است و دستگاه برای سنجش یک بار ولتاژ 220 ولت، جریان 20A و ضریب توان 0.7 پس از بکار رفته است.

الف) مدار اتصال وات سنج به بار را در دو حالت مختلف رسم کنید.

ب) توان مصرفی واقعی بار را محاسبه کنید.

ج) خطای قرائت وات سنج را در هر یک از دو حالت اتصال محاسبه کنید و به صورت درصد نسبت به مقدار واقعی بنویسید.

د) در چه جریانی خطای دو روش اتصال یکسان خواهد شد؟ (ولتاژ بار را همان 220 ولت در نظر بگیرید)

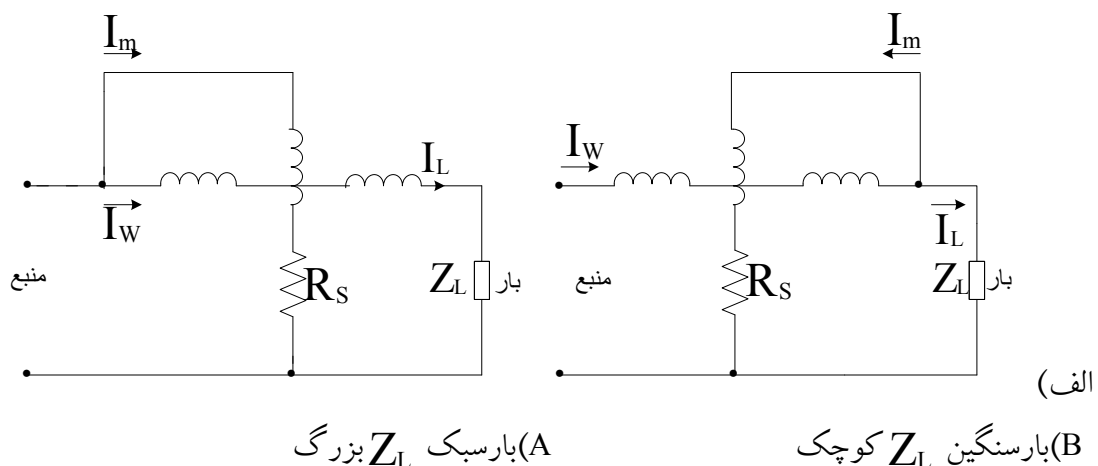

$$\text{توان مصرفی بار} = 220 \times 20 \times 0.7 = 3080W \quad (\text{ب})$$

$$P_C = I^2 R_C = (20)^2 \times 0.01 = 4W \quad (\text{ج})$$

$$\text{خطا} = \frac{4}{3080} \times 100 \Rightarrow \approx 0.129\%$$

$$P_g = \frac{g^2}{R_g} = \frac{(220)^2}{5000} = 9.68W$$

$$\text{خطا} = \frac{9.68}{3080} \times 100 = 0.31\%$$

$$I^2 R_C = \frac{V^2}{R_g} \Rightarrow I^2 = \frac{(220)^2}{5000 \times 0.01} \Rightarrow 31/11 = I \quad (\text{د})$$

ص ۱۱۱- به بخش ۹-۱۱) بعد از مثال ۹-۳) اضافه شود:

در یک وات سنج الکترو دینامیکی مقاومت پیچک جریان  $0/05\Omega$  و مقاومت پیچک ولتاژ  $500\Omega$  یا  $300\Omega$  است. با این ولت سنج یکبار با ولتاژ  $220V$ ، ضریب توان  $0.6$  و جریان  $20A$  سنجیده شده است.

الف) مدار وات سنج به همراه بار را در دو حالت مقاومت اتصال وات سنج (حالت بار سبک و حالت بار سنگین) رسم نمائید.

ب) درصد خطای سنجش را در هر یک از دو اتصال فوق محاسبه نمائید.

ج) به ازای چه جریانی از بار خطای دو نوع اتصال، یکسان خواهد بود؟

د) توضیح دهید که چرا یکی از این دو اتصال برای بارهای سبک ( $Z_L$  بزرگ) و دیگر برای بارهای سنگین ( $Z_L$  کوچک) مناسب است.

$$\text{راهنمایی: } (\theta = KI_L V_L \cos \phi)$$

الف)

$$\text{ب) } P = 220 \times 20 \times 0.6 = 2640 \text{ W (توان مصرفی بار)}$$

$$P_C = I^2 R_C = (20)^2 \times 0.05 = 20 \text{ W}$$

$$\text{خطا} = \frac{20}{2640} \times 100 = 0.75\%$$


$$P_g = \frac{g^2}{R_g} = \frac{(220)^2}{500} = 96.8 \text{ W}$$

$$\text{خطا} = \frac{96.8}{2640} \times 100 = 3.6\%$$


$$I^2 R_C = \frac{V_r^2}{R_g} \Rightarrow I^2 = \frac{(220)^2}{500 \times 0.05} \Rightarrow 57.89 = I$$

ص ۹۵-قبل از بخش ۹-۸) اضافه شود:


الکترو دینامتری با  $R_m = 50\Omega, R_F = 1\Omega$  مفروض است. هنگامی که از این دستگاه به عنوان یک آمپرسنج بدون شنت استفاده می شود با جریان dc برابر با 0/1 آمپر انحراف کامل می رسد.

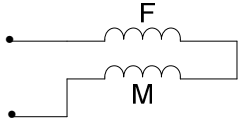


الف) با قرار دادن یک مقاومت  $R_{sh}$  به موازات پیچک متحرک آمپرسنجی با محدوده 0-10A می سازیم.  $R_{sh}$  را محاسبه کنید.

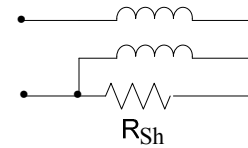

ب)  $R_s$  را برای تبدیل یک دستگاه به ولت سنج با محدوده 0-1000V محاسبه کنید.

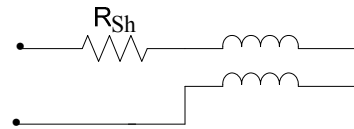


ج) با قرار دادن مقاومت R سری با پیچک متحرک وات سنجی با محدوده 0-300W می سازیم R را در این حالت را نیز محاسبه کنید.  $(\theta = KI_1 I_2 \frac{d\mu}{d\theta})$

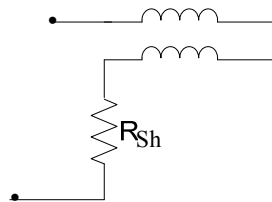


الف)

$$R_{sh} = \frac{59}{9/9A} = 0.505\Omega$$

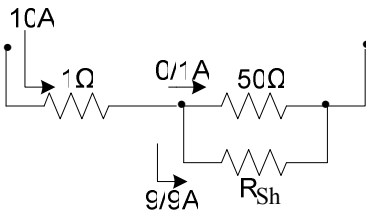

ب)

 

$$R_{sh} \times 0.1 + 51 \times 0.1 = 1 \dots$$

$$R_s = \frac{1000 - 5/1}{0.1} = 9949\Omega$$

ج)

## فصل دهم:

ص ۸۷ گالوا و استاتیک:

الف) چهار تفاوت اصلی بین دستگاه گالوانومتر قاب گردان و دستگاه الکتروستاتیکی را بیان نمائید.  
(میران، مدار معادل دستگاه، کمیت مورد سنجش، کاربرد ac, dc)

ب) فرض کنید یک موج مربعی با دامنه 1v و فرکانس 50hz را یکبار توسط یک ولتمتر قاب گردان مجهز به یکسو کننده تمام موج و بار دیگر توسط یک ولتمتر الکتروستاتیکی اندازه گیری

کرده ایم. خطای اندازه گیری در این دو حالت را مقایسه کنید.  $\left( \theta = \frac{1}{2} \frac{V^2}{K} \frac{dc}{d\theta} \right)$

(توجه: ضریب شکل موج، موج مربعی یکسو شده برابر 1 و برای موج سینوسی یکسو شده برابر

1/11 است)

الف)

الکتروستاتیکی:


گشتاور انحراف دهنده ناشی از نیروهای کولنی است.

دستگاه اساساً ولت سنج می باشد.

مدار معادل دستگاه

در ac و  $\theta$  با مقدار موثر ولتاژ متناوب متناسب است.

در dc دستگاه به حد یک ولت متر ایده آل نزدیک است.

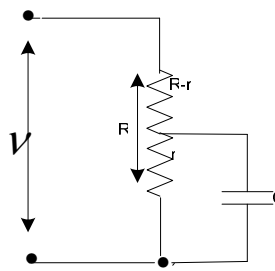

گالوانومتر:

گشتاور انحراف دهنده نیروی محرکه الکترومغناطیسی است.


گالوانومتر برای اندازه گیری مقادیر کوچک جریان به کار می رود.

مدار معادل دستگاه

طبق معادله دیفرانسیل مربوط به رفتار گالوانومتر نشان می دهد که عبور جریان متناوب با فرکانس

بیش از فرکانس طبیعی گالوانومتر با تضعیف بسیار شدیدی به حرکت عقربه منتقل می شود. لذا

گالوانومتر یک متوسط سنج یا dc سنج است.

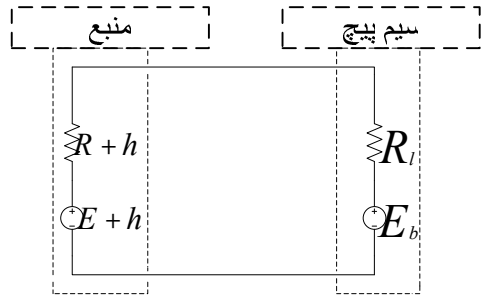

(ب)



### پرسشها:

۱) الف) اساس کار پلهای اندازه گیری تعادلی ac را شرح دهید و تفاوت آنها را با پلهای تعادلی dc بنویسید؟

ب) اساس کار پلهای اندازه گیری تعادلی را شرح دهید و بگویید با این پلهای کدام کمیت‌های الکتریکی اندازه گیری می شوند.

ج) شرط تعادل برای پل اندازه گیری مقابل را بدست آورید.

د) عناصر متغیر این پل را چگونه انتخاب می کنید؟ به ترتیب نام ببرید؟

ه) تفاوت پلهای dc یا ac چیست؟

ص ۹۷-پل:

۱) از پل ac شکل زیر برای اندازه گیری  $L_x$  با  $R_x$  سری شده است (مدل یک سلف واقعی) استفاده می شود. پارامترهای پل عبارتند از:  $C_1 = 10^6 \text{ rad/s}$ ,  $C_2 = 3 \text{ nF}$ ,  $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$ ,  $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$  تا  $10 \text{ pF}$  تا  $150 \text{ pF}$  متغیر است همچنین  $R_4$  را می توان از 0 الی  $10 \text{ k}\Omega$  تغییر داد.


الف) نشان دهید معادله تعادل برای  $L_x$ ,  $R_x$  مستقل از یکدیگر است.

( $L_x$ ,  $R_x$  را بر حسب  $C_2$ ,  $C_1$ ,  $R_4$ ,  $R_2$ ,  $R_1$ ,  $w$  بدست آورید)

ب) بزرگترین مقدار  $L_x$ ,  $R_x$  که با این پل می شود اندازه گرفت چقدر است؟

ج) اگر فرکانس منبع دارای خطا باشد در اندازه گیری عناصر مجهول این پل چه خطایی پیش خواهد آمد؟

$$\theta = \frac{I^2}{2K} \frac{dL}{d\theta} \quad , \quad \theta = \frac{I_1 I_2}{K} \cos \varphi \frac{d\mu}{d\theta} \quad , \quad C = 0.41 \frac{L}{R_s^2}$$

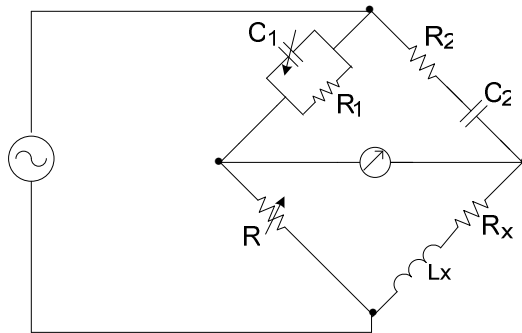

حل الف)

$$\left( \frac{\frac{1}{j\omega C_1} \times R_1}{\frac{1}{j\omega C_1} + R_1} \right) \times (j\omega L_x + R_x) = \left( R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \right) \times R_4$$

$$\Rightarrow \left( \frac{\frac{1}{j c_1 \times 10^6} \times 20 \times 10^3}{\frac{1}{j c_1} + 20 \times 10^3} \right) \times (j 10^6 L_x + R_x) = \left( 50 \times 10^3 + \frac{1}{j 10^3 \times 3 \times 10^{-9}} \right) \times R_4$$

$$(j \times 10^6 \times L_x \times R_x) = \left( \frac{(\frac{50 \times 10^3}{j C_1 \times 10^6 + 3 \times 10^{-9}}) \times R_f}{\frac{1}{j C_1 \times 10^3 \times C_1} + 20} \right) \times \left( \frac{1}{j 10^6 \times C_1} + 20 \times 10^3 \right)$$

$$\Rightarrow (j \times 10^6 \times L_x \times R_x) = R_f (0.25 + 333.33 C_1) + j \times (-1.66 \times 10^{-4} + 5 \times 10^{-9} C_1) R_f$$

$$\begin{cases} R_x = R_f (0.25 + 333.33 C_1) \\ L_x = R_f (-1.66 \times 10^{-4} + 5 \times 10^{-9} C_1) \end{cases}$$

$$\text{ب) } R_x = 10 \times 10^3 (0.25 + 333/33 \times 10^{-12} \times 150)$$

$$L_x = 10 \times 10^3 (-1/66 \times 10^{-4} + 5 \times 10^{-9} \times 150 \times 10^{-12})$$

ج) چون در بدست آوردن عناصر  $L_x, R_x$  فرکانس وارد محاسبات نشده لذا پل مستقل از فرکانس


میباشد.

ص ۹۸-پل:

۲) از پل ac شکل زیر برای اندازه گیری  $L_x$  با  $R_x$  استفاده می شود. هم چنین مقدار  $C_1$  را می توان بین  $10^{PF}$  تا  $150^{PF}$  متغیر داد و نیز مقاومت  $R_4$  را می توان از 0 الی  $10^{K\Omega}$  تغییر می کند.

الف) با نوشتن رابطه حالت تعادل  $R_x, L_x$  را بر حسب مقادیر معلوم بدست آورید؟  
( $L_x, R_x$  را بر حسب  $C_2, C_1, R_4, R_2, R_1, w$  بدست آورید)

ب) بزرگترین مقدار  $L_x, R_x$  که می توان با این پل اندازه گرفت را بدست آورید؟

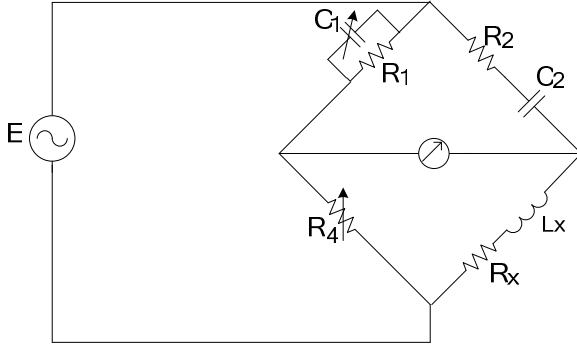

$$\omega = 1.6 \text{ rad/s}$$

$$C_2 = 3 \text{ nF}$$

$$R_2 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 20 \text{ k}\Omega$$

حل الف)

$$\left( \frac{\frac{1}{j\omega C_1} \times R_1}{\frac{1}{j\omega C_1} + R_1} \right) \times (j\omega L_x + R_x) = \left( R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \right) \times R_4$$

$$\Rightarrow \left( \frac{\frac{1}{j1.6 \times 10^{-9}} \times 20 \times 10^3}{\frac{1}{j1.6 \times 10^{-9}} + 20 \times 10^3} \right) \times (j1.6 L_x + R_x) = \left( 5 \times 10^3 + \frac{1}{j1.6 \times 10^{-9} \times 3 \times 10^{-9}} \right) \times R_4$$

$$(j \times 1.6 \times L_x \times R_x) = \left( \frac{\left( 5 \times 10^3 + \frac{1}{j1.6 \times 10^{-9} \times 3 \times 10^{-9}} \right) \times R_4}{\frac{1}{j1.6 \times 10^{-9} \times 3 \times 10^{-9}} + 20} \right) \times \left( \frac{1}{j1.6 \times 10^{-9} \times C_1} + 20 \times 10^3 \right)$$

$$\Rightarrow (j \times 1.6 \times L_x \times R_x) = R_4 \left( 0.25 + 333.33 C_1 \right) + j \times \left( -1.66 \times 10^{-4} + 5 \times 10^{-9} C_1 \right) R_4$$

$$\begin{cases} R_x = R_4 (0.25 + 333.33 C_1) \\ L_x = R_4 (-1.66 \times 10^{-4} + 5 \times 10^{-9} C_1) \end{cases}$$


$$\text{ب) } R_x = 10 \times 10^3 \left( 0.25 + 333 / 33 \times 10^{-12} \times 150 \right)$$

$$L_x = 1 \cdot 1 \cdot r (-1/66 \times 1 \cdot^{-r} + 5 \times 1 \cdot^{-r} \times 15 \cdot \times 1 \cdot^{-1r})$$

ص ۹۹-پل:

۳الف) شکل زیر پل وین برای اندازه گیری فرکانس مجهول را نشان می دهد. رابطه تعادل را بدست آورید و آن را جهت تعیین فرکانس منبع ساده کنید.

ب) با استفاده از رابطه های بدست آمده راههای عملی برای اینکه تعادل پل سریعتر برقرار شود را بیان کنید. در این حالت فرکانس منبع چه رابطه ای با عناصر پل خواهد داشت؟

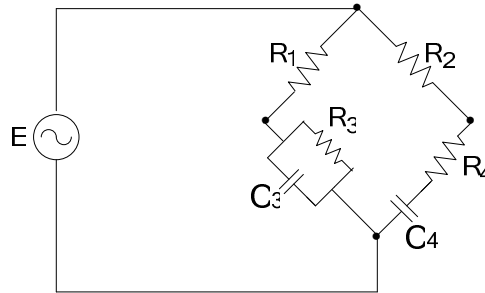

$$R_p \left( \frac{R_p}{1 + j\omega C_p R_p} \right) = R_1 \left( R_f + \frac{1}{j\omega C_f} \right)$$

$$\frac{R_p}{R_1} = \frac{R_f}{R_p} + \frac{C_p}{C_f}$$

$$f_x = \frac{1}{\sqrt{2\pi(R_p R_f C_p C_f)}}$$

در عمل برای سهولت رسیدن به حالت تعادل مدار را طوری تنظیم می کنند که همواره شرط رابطه  $f_x$  برقرار باشد با تغییر فرکانس فقط تنظیم جهت ایجاد شرط رابطه  $f_x$  لازم باشد. برای این کار  $C_4$ ,  $C_3$  مساوی و  $R_3$ ,  $R_4$  نیز یکسان انتخاب می شوند. بنابراین،  $R_2=2R_1$  خواهد شد. از طرفی برای اعمال شرط  $f_x$  می توان فقط  $R_3$ ,  $R_4$  را به قسمی تغییر داد که همواره نسبت آنها برابر یک باشد تا شرط  $f_x$  مختل شود. برای این کار از پتانسیومترهای هم محور یا جعبه مقاومتهای یکسان استفاده می شود. پس از تنظیم پل و رسیدن به حالت پل مقدار فرکانس مجهول به سادگی محاسبه می شود

ص ۱۰۰-پل:

۳ الف) آیا می توان برای سنجش ظرفیت خازن از یک پل که در سه شاخه معلوم آن فقط مقاومت قرار گرفته است استفاده نمود؟ چرا؟

ب) اگر در پل وتستون خازنی را در شاخه چهارم پل قرار دهیم چه کمیتی اندازه گیری خواهد شد؟  
ج) اگر مقاومت های  $R_1, R_2, R_3$  هر کدام با  $\pm 5\%$  خطا قرائت شوند خطای اندازه گیری چقدر  $R_4$  است؟

الف) خیر، زیرا قسمت موهومی ندارد.

ب) کمیتی غیر از مقاومت قابل اندازه گیری نیست زیرا فقط یک خازن در شاخه ۴ قرار دارد و ثانیاً منبع dc است.

ج) چون  $R_x$  از رابطه  $R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}$  بدست می آید لذا خطا برابر است با:


$$\frac{\delta R_x}{R_x} = \pm \left( \frac{\delta R_1}{R_1} + \frac{\delta R_2}{R_2} + \frac{\delta R_3}{R_3} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\delta R_x}{R_x} = \pm(0.5\% + 0.5\% + 0.5\%) = \pm 1.5\%$$

$$\delta R_x = \frac{\delta R_x}{R_x} \times R_x \rightarrow \delta R_x = (1.5\% \times R_x)$$

ص ۱۰۱-پل:

۴) الف) شرط تعادل را برای پل شکل زیر بنویسید. از این پل برای چه منظوری استفاده می شود؟  
 ب) علامت M چه نقشی در تعادل پل دارد (اگر M مثبت یا منفی باشد در تعادل پل چه اثری دارد)

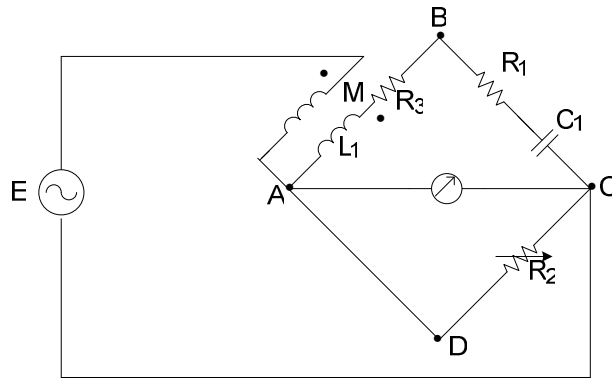

الف) برای تعیین اندوکتانس متقابل به کار می رود.

$$i_1 \left( R_1 - \frac{j}{c\omega} \right) = R_2 i_2$$

$$i_1 (R_3 + j\omega L_3) - (i_1 + i_2) j\omega M = 0$$

$$i_1 (R_3 + j\omega L_3) - i_1 \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} - \frac{j}{R_2 C \omega} \right) j\omega M = 0$$

$$M = R_2 R_3 C_1$$

$$L_3 = M \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = R_3 C (R_2 + R_1)$$