

معادلات اساسی ماشین القایی

$$\theta = \omega_r t$$

$$\theta = (1-s) \omega_s t$$

توجه: برای نوشتن معادلات ولتاژ و جریان، باید از این دو شکل استفاده کرد. در شکل اول، جهت‌های جریان و شارژها مشخص شده است. در شکل دوم، جهت‌های جریان و شارژها مشخص شده است.

$$v_A = p \psi_A + R_r i_A$$

$$v_a = p \psi_a + R_s i_a$$

$$v_B = p \psi_B + R_r i_B$$

$$v_b = p \psi_b + R_s i_b$$

$$p = \frac{d}{dt}$$

$$v_C = p \psi_C + R_r i_C$$

$$v_c = p \psi_c + R_s i_c$$

در معادلات بالا، برای نوشتن شارژها، باید از این دو شکل استفاده کرد. در شکل اول، جهت‌های جریان و شارژها مشخص شده است. در شکل دوم، جهت‌های جریان و شارژها مشخص شده است.

$$\psi_a = L_{aa} i_a + L_{ab} (i_b + i_c) + L_{aA} [i_A \cos \theta + i_B \cos (\theta + 120^\circ) + i_C \cos (\theta - 120^\circ)]$$

به طور مشابه برای b و c نیز می‌توان نوشت.

$$\psi_A = L_{AA} i_A + L_{AB} (i_B + i_C) + L_{aA} [i_a \cos \theta + i_b \cos (\theta - 120^\circ) + i_c \cos (\theta + 120^\circ)]$$

به طور مشابه برای B و C نیز می‌توان نوشت.

$$i_a + i_b + i_c = 0$$

رابطه متعارف داریم.

$$i_A + i_B + i_C = 0$$

$$L_{ss} = L_{aa} - L_{ab}$$

$$L_{rr} = L_{AA} - L_{AB}$$

بافتون:

$$\psi_a = L_{ss} i_a + L_{aA} [i_A \cos \theta + i_B \cos (\theta + 120^\circ) + i_C \cos (\theta - 120^\circ)]$$

$$\psi_A = L_{rr} i_A + L_{aA} [i_a \cos \theta + i_b \cos (\theta - 120^\circ) + i_c \cos (\theta + 120^\circ)]$$

تبدیل dq

$$i_{ds} = \frac{2}{3} [i_a \cos \omega_s t + i_b \cos (\omega_s t - 120^\circ) + i_c \cos (\omega_s t + 120^\circ)]$$

$$i_{qs} = -\frac{2}{3} [i_a \sin \omega_s t + i_b \sin (\omega_s t - 120^\circ) + i_c \sin (\omega_s t + 120^\circ)]$$

$$(2) \quad i_{dr} = \frac{1}{\sqrt{2}} [i_A \cos \theta_r + i_B \cos (\theta_r - 120^\circ) + i_C \cos (\theta_r + 120^\circ)]$$

$$i_{qr} = \frac{1}{\sqrt{2}} [i_A \sin \theta_r + i_B \sin (\theta_r - 120^\circ) + i_C \sin (\theta_r + 120^\circ)]$$

$$i_a = i_{ds} \cos \omega_s t - i_{qs} \sin \omega_s t$$

$$i_b = i_{ds} \cos (\omega_s t - 120^\circ) - i_{qs} \sin (\omega_s t - 120^\circ)$$

$$i_c = i_{ds} \cos (\omega_s t + 120^\circ) - i_{qs} \sin (\omega_s t + 120^\circ)$$

عکس تبدیل است زیرا محور دوار:

$$i_A = i_{dr} \cos \theta_r - i_{qr} \sin \theta_r$$

$$i_B = i_{dr} \cos (\theta_r - 120^\circ) - i_{qr} \sin (\theta_r - 120^\circ)$$

$$i_C = i_{dr} \cos (\theta_r + 120^\circ) - i_{qr} \sin (\theta_r + 120^\circ)$$

معادلات اساسی ماشین در مختصات دوار

$$\left. \begin{aligned} \theta &= (1-s) \omega_s t \\ \frac{d\theta_r}{dt} & \Rightarrow \theta = \omega_s t - \theta_r \end{aligned} \right\}$$

$$\Psi_{ds} = L_{ss} i_{ds} + L_m i_{dr}$$

$$\Psi_{qs} = L_{ss} i_{qs} + L_m i_{qr}$$

$$\Psi_{dr} = L_{rr} i_{dr} + L_m i_{ds}$$

$$\Psi_{qr} = L_{rr} i_{qr} + L_m i_{qs}$$

$$v_{ds} = R_s i_{ds} - \omega_s \Psi_{qs} + P \Psi_{ds}$$

$$v_{qs} = R_s i_{qs} - \omega_s \Psi_{ds} + P \Psi_{qs}$$

$$v_{dr} = R_s i_{dr} - (P\theta_r) \Psi_{qr} + P \Psi_{dr}$$

$$v_{qr} = R_s i_{qr} - (P\theta_r) \Psi_{dr} + P \Psi_{qr}$$

$$L_m = \frac{1}{\sqrt{2}} L_{AA}$$

$P\theta_r = s\omega_s$ این رابطه سرعت زاویه‌ای بین موتور و محورهای مختصات دوار را نشان می‌دهد.

توان و شارژ اندرکنش

$$P_s = v_a i_a + v_b i_b + v_c i_c \quad \text{توان ورودی کخطای استاتور}$$

توان ورودی کخطای موتور را استاتور بوی مولفه‌های دوار

$$P_s = \frac{1}{\sqrt{2}} (v_{ds} i_{ds} + v_{qs} i_{qs})$$

$$P_r = \frac{1}{\sqrt{2}} (v_{dr} i_{dr} + v_{qr} i_{qr})$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (\Psi_{dr} i_{qr} - \Psi_{qr} i_{dr}) (P\theta_r)$$

توان متوسط و تلفات چرخشی برابر است با:

مدت موتور نسبت به محورهای دوار $(\frac{1}{P}) (P\theta_r)$ است بنابراین شارژ اندرکنش برابر است با:

$$T_e = \frac{1}{\sqrt{2}} (\Psi_{qr} i_{dr} - \Psi_{dr} i_{qr}) \frac{P}{\sqrt{2}}$$

مقادیر ثابت

$$T_e - T_m = j \frac{dW_m}{dt} = j \frac{d\tau_g}{dt}$$

$$T_m = T_o (\bar{\omega}_r)^m \quad \text{رابطه بین سرعت موتور و شارژ اندرکنش و بار}$$

شارژ اندرکنش

$$T_m = T_o [A \bar{\omega}_r^2 + B \bar{\omega}_r + C] \quad \text{رابطه دیگر در شارژ اندرکنش و بار موتور استفا و موتور}$$

مخمس های حالت ماندگار

$$i_a = I_m \cos(\omega_s t + \alpha)$$

$$i_b = I_m \cos(\omega_s t + \alpha - 120^\circ)$$

$$i_c = I_m \cos(\omega_s t + \alpha + 120^\circ)$$

$$i_{ds} = I_m \cos \alpha$$

با اعمال تبدیل dq داریم:

$$i_{qs} = I_m \sin \alpha$$

$$i_s = i_a = i_{ds} \cos \omega_s t - i_{qs} \sin \omega_s t = i_{ds} \cos \omega_s t + i_{qs} \sin(\omega_s t + 90^\circ)$$

با استفاده از I_s ، مقدار موثر جریان استاتور در مبنا ی واحد معادل بالا را می توان به دست آورد. فازوری از زیر نویس:

$$\textcircled{1} \tilde{I}_s = I_{ds} + j I_{qs}$$

$$I_{ds} = \frac{i_{ds}}{\sqrt{2}}, \quad I_{qs} = \frac{i_{qs}}{\sqrt{2}}$$

$$\tilde{V}_s = \frac{V_{ds} + j V_{qs}}{\sqrt{2}}$$

$$\textcircled{2} \tilde{I}_r = \frac{i_{dr} + j i_{qr}}{\sqrt{2}}$$

در حالت ماندگار ریمپ P را از معادلات زیر حذف می کنیم:

$$V_{ds} = R_s i_{ds} - \omega_s \Psi_{qs} + \frac{P}{X} \Psi_{ds}$$

$$V_{qs} = R_s i_{qs} + \omega_s \Psi_{ds} + \frac{P}{X} \Psi_{qs}$$

$$\Psi_{ds} = L_{ss} i_{ds} + L_m i_{dr}$$

$$\Psi_{qs} = L_{ss} i_{qs} + L_m i_{qr}$$

$$\textcircled{3} \left\{ \begin{aligned} V_{ds} &= R_s i_{ds} - \omega_s L_{ss} i_{qs} - \omega_s L_m i_{qr} \\ V_{qs} &= R_s i_{qs} + \omega_s L_{ss} i_{ds} + \omega_s L_m i_{dr} \end{aligned} \right.$$

داریم:

$$\tilde{V}_s = R_s \tilde{I}_s + j \omega_s L_{ss} \tilde{I}_s + j \omega_s L_m \tilde{I}_r$$

با ترکیب معادلات $\textcircled{1}$ ، $\textcircled{2}$ ، $\textcircled{3}$ داریم:

$$= R_s \tilde{I}_s + j \omega_s (L_{ss} - L_m) \tilde{I}_s + j \omega_s L_m (\tilde{I}_s + \tilde{I}_r)$$

$$= R_s \tilde{I}_s + j X_s \tilde{I}_s + j X_m (\tilde{I}_s + \tilde{I}_r)$$

$$X_s = \omega_s (L_{ss} - L_m) \quad \text{رکتانس نسبی استاتور}$$

$$X_m = \omega_s L_m \quad \text{رکتانس متقابل}$$

(۲)

$$v_{dr} = v_{qr} = 0$$

اگر و تدر اتصال کوتاه به با هم داریم:


$$\begin{cases} \Psi_{dr} = L_{rr} i_{dr} + L_m i_{ds} \\ \Psi_{qr} = L_{rr} i_{qr} + L_m i_{qs} \end{cases} \quad \begin{cases} v_{dr} = R_r i_{dr} - (p\theta_r) \Psi_{qr} - \\ v_{qr} = R_r i_{qr} - (p\theta_r) \Psi_{dr} \end{cases} \quad p\theta_r = s\omega_s$$

با توجه به معادلات بالا داریم:

$$\begin{cases} v_{dr} = 0 = R_r i_{dr} - s\omega_s (L_{rr} i_{qr} + L_m i_{qs}) \\ v_{qr} = 0 = R_r i_{qr} + s\omega_s (L_{rr} i_{dr} + L_m i_{ds}) \end{cases}$$

با توجه به معادلات (۱)، (۲) و (۴) داریم:

$$\begin{aligned} v_r = 0 &= \frac{R_r}{s} \tilde{I}_r + j\omega_s L_{rr} \tilde{I}_r + j\omega_s L_m \tilde{I}_s \\ &= \frac{R_r}{s} \tilde{I}_r + jX_r \tilde{I}_r + jX_m (\tilde{I}_s + \tilde{I}_r) \end{aligned} \quad \begin{matrix} X_r = \omega_s (L_{rr} - L_m) \\ \text{و } X_m = \omega_s L_m \end{matrix}$$

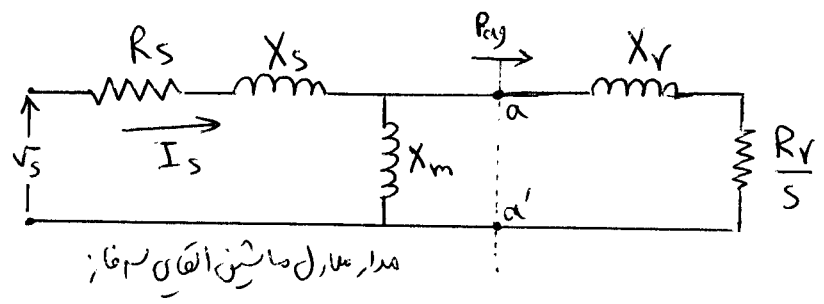


$$\begin{aligned} P_{ag} &= \frac{R_r}{s} I_r^2 \\ P_{wr} &= R_r I_r^2 \\ P_{sh} &= P_{ag} - P_{wr} = R_r \frac{1-s}{s} I_r^2 \end{aligned}$$

در این موتور سلفی؛ قسمت استر منطقی توزیع است با:

$$T_e = \frac{P_{sh}}{\omega_m}$$

$$\Rightarrow T_e = \frac{P_f}{\omega} \frac{R_r}{s\omega_s} I_r^2 \quad (a)$$

$$\omega_m = \omega_r \frac{r}{P_f} = \omega_s (1-s) \frac{r}{P_f}$$

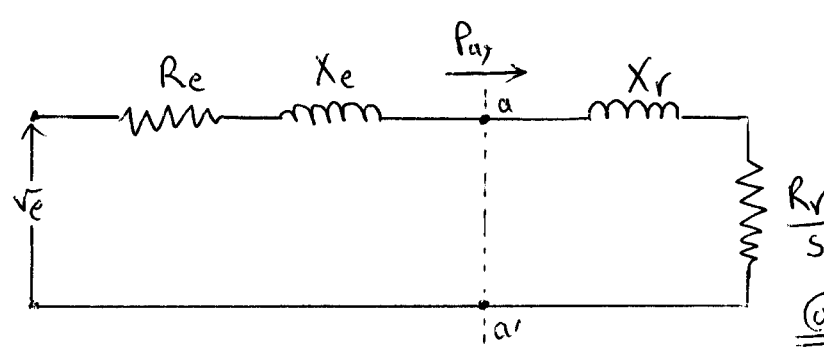

معمولاً نسبتاً و نفوذ


$$\tilde{I}_r = \frac{\tilde{v}_e}{(R_e + R_r/s) + j(X_e + X_r)}$$

$$\Rightarrow T_e = \frac{P_f}{\omega} \left(\frac{R_r}{s\omega_s} \right) \frac{v_e^2}{(R_e + R_r/s)^2 + (X_e + X_r)^2}$$

$$v_e = \frac{jX_m v_s}{R_s + j(X_s + X_m)}$$

$$R_e + jX_e = \frac{jX_m (R_s + jX_s)}{R_s + j(X_s + X_m)}$$

بین سرعت منفرد سرعت سکون ماشین به قدرت موتور عمل می کند
 و بالاتر از سرعت سکون لغزش منفی است و ماشین به قدرت
 تزریق کار می کند.

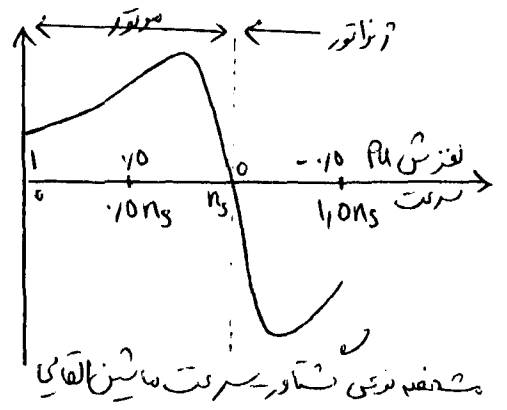

$$Z = \frac{R_r}{s}$$

حد اکثر شارژ را زمانی داریم کم :

$$Z = \sqrt{R_e^2 + (X_e + X_r)^2}$$

$$s_{Tmax} = \frac{R_r}{Z'}$$

شارژ حد اکثر برابر است با :

$$T_{max} = \mu \frac{P_f}{\omega_{ms}} \frac{1}{R_e + Z'} = \mu \frac{1}{\omega_{ms}} \frac{1}{R_e + Z'} \frac{1}{2} V_e^2$$

تاثير مقاومت روتور بر بازده

انرا تا تمام تلفات جز تلفات مقاومتن حد منظر کنیم داریم :
 $\eta = \frac{P_{sh}}{P_{ag}} \times 100 = 1 - s$ درصد


برای داشتن بازده بالا ما باید موتور با لغزش کم کار کند از این رو برای بازده بالا در حالت کار با
 کاری مستلزم داشتن مقاومت کم روتور است. از سوی دیگر برای داشتن شارژ بالا ای راه اندازی در پایین
 کم داشتن جریان راه اندازی و حفظ ضریب توان بالا مقاومت روتور باید بزرگ باشد.
 در روتورسیم بندی سه از طریق حاد و بی نهایت مقاومت را باسیم روتور سری می کنند و زمانی که روتور سرعت محدود مقاومت
 خاصش کاهش می یابد.

برای درانی روتورسیم بندی سه از روتور قفسی نسبی بسته استفاده می شود.

دو نوع طرح برای روتور قفسی نسبی برای روتورسیم بازده بالا در نظر گرفته شده است.

۱- روتور قفسی نسبی بیضی : با توجه به شکل نیمه های فوقانی روتور دارای سطح مقطع کوچک و مقاومت بالا هستند و نزدیک
 سطح روتور می باشند نیمه های کناری دارای سطح مقطع بزرگتر و مقاومت کمتر و اندوکتانس کمتر هستند. در راه اندازی
 میزان شارژ روتور بالاست جریان کم از نیمه کناری عبور می کند و در نتیجه مقاومت روتور و مقاومت نسبتاً بالای نیمه های فوقانی است
 در حالت عادی که جریان روتور عمدتاً از نیمه های کناری می گذرد مقاومت کم عبور می کند.



۲- روتور قفسی نسبی بیضی های عمیق : در این روتور سطح مقطع جهت فوقانی صاف روتور نسبتاً کم و مقاومت بالاست و در سمت راست
 سطح مقطع افزایش و مقاومت کاهش می یابد.

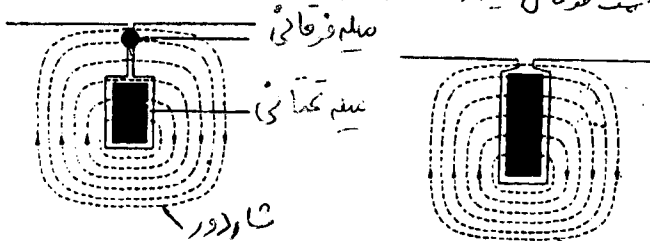

((نیمه های بیضی عمیق روتور قفسی نسبی))

((ساختار روتور با نیمه عمیق))

(5)

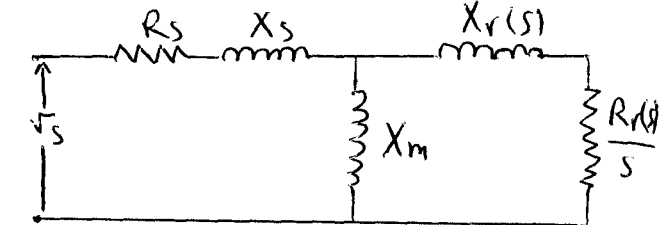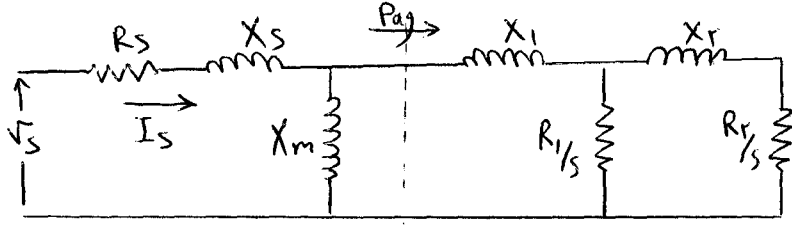

مدل معادل موتور القوی با موتور دو قطبی

مدل معادل موتور دو قطبی با موتور با جبهه عمیق

$$R_r(s) = R_{r0} \frac{m^2 + ms^2 R_1/R_r}{m^2 + s^2}$$

$$X_r(s) = X_l \frac{R_r (mR_1/R_r)}{m^2 + s^2}$$

$$R_{r0} = \frac{R_1 R_r}{R_1 + R_r}$$

$$m = \frac{R_1 + R_r}{X_r}$$

پارامترهای موتور را می توان فقط با یک مدار ساده و ساده سازی بیشتر تعیین کرد. بیان می کنیم:

$$R_r(s) = \frac{R_{r0}}{2} \frac{\beta (\sinh \beta + \sin \beta)}{\cosh \beta \cos \beta}$$

$$X_r(s) = X_{r0} + \frac{R_{r0}}{2} \frac{\beta (\sinh \beta - \sin \beta)}{\cosh \beta - \cos \beta}$$

$$\beta = \sqrt{|s|} B$$

$$B = 2d \sqrt{\omega_{ms} / (2P)}$$

\$B\$: ضریب عمق سله است که تعداد راه اندازی موتور را تعیین می کند. \$d\$: عمق سله موتور.

\$X_{r0}\$: راکتانس زنجیره موتور است. \$R_{r0}\$: مقاومت سله موتور در حال کار، \$\rho\$: مقاومت سله.

$$\omega_{base} = 2\pi f_{base} \quad \text{rad/s}$$

$$\omega_{base} = \omega_{base} (1/\text{pf}) \quad \text{rad/s}$$

$$Z_{sbase} = \frac{V_{sbase}}{I_{sbase}} \quad \Omega$$

$$L_{sbase} = \frac{V_{sbase}}{(I_{sbase} \omega_{base})} \quad H$$

$$\Psi_{sbase} = V_{sbase} / \omega_{base} \quad \text{دبر-دور}$$

$$VA_{base} = \frac{1}{2} (V_{sbase} I_{sbase}) \quad VA$$

$$T_{base} = \frac{1}{\omega_r} (P_f/2) \Psi_{sbase} I_{sbase} \quad N.m$$

برای سایر پارامترها داریم:

$$V_{ds} = R_s I_{ds} - \omega_s \Psi_{qs} + P \Psi_{ds}$$

با تقسیم طرفین بر \$V_{sbase}\$ و با توجه به اینکه \$V_{sbase} = Z_{sbase} I_{sbase} = \omega_{base} \Psi_{sbase}\$ داریم:

$$\frac{V_{ds}}{V_{sbase}} = \frac{R_s}{Z_{sbase}} \frac{I_{ds}}{I_{sbase}} - \frac{\omega_s}{\omega_{base}} \frac{\Psi_{qs}}{\Psi_{sbase}} + P \left[\frac{1}{\omega_{base}} \frac{\Psi_{ds}}{\Psi_{sbase}} \right]$$

$$\bar{V}_{ds} = \bar{R}_s \bar{I}_{ds} - \bar{\omega}_s \bar{\Psi}_{qs} + \bar{P} \bar{\Psi}_{ds}$$

$$\bar{V}_{dr} = \bar{R}_r \bar{I}_{dr} - (P\theta_r) \bar{\Psi}_{qr} + \bar{P} \bar{\Psi}_{dr}$$

$$\bar{V}_{qs} = \bar{R}_s \bar{I}_{qs} + \bar{\omega}_s \bar{\Psi}_{ds} + \bar{P} \bar{\Psi}_{qs}$$

$$\bar{V}_{qr} = \bar{R}_r \bar{I}_{qr} + (P\theta_r) \bar{\Psi}_{dr} + \bar{P} \bar{\Psi}_{qr}$$

که در معادله رصیای را هم:

$$P\theta_r = \frac{1}{\omega_{base}} (P\theta_r) = s \bar{\omega}_s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$

با تقسیم مدارات شار دور در مبنای dq (دایره): $\Psi_{sbase} = L_{sbase} i_{sbase}$

$$\bar{\Psi}_{ds} = \bar{L}_{ss} \bar{i}_{ds} + \bar{L}_m \bar{i}_{dr}$$

$$\bar{\Psi}_{qs} = \bar{L}_{ss} \bar{i}_{qs} + \bar{L}_m \bar{i}_{qr}$$

$$\Psi_{dr} = \bar{L}_{rr} \bar{i}_{dr} + \bar{L}_m \bar{i}_{ds}$$

$$\bar{\Psi}_{qr} = \bar{L}_{rr} \bar{i}_{qr} + \bar{L}_m \bar{i}_{qs}$$

$$\frac{T_e}{T_{base}} = \frac{\frac{1}{r} (\Psi_{dr} i_{dr} - \Psi_{dr} i_{qr}) (P_f/r)}{\frac{1}{r} (\Psi_{sbase} i_{sbase}) (P_f/r)}$$

$$\bar{T}_e = \bar{\Psi}_{qr} \bar{i}_{dr} - \bar{\Psi}_{dr} \bar{i}_{qr}$$

با تقسیم مقادیر (II) بر $T_{base} = \sqrt{A_{base}} / \omega_{mbase}$ (دایره):

$$\textcircled{II} T_e - T_m = J \frac{d\omega_m}{dt}$$

$$\frac{T_e}{T_{base}} - \frac{T_m}{T_{base}} = J \left(\frac{\omega_{mbase}}{\sqrt{A_{base}}} \right) \omega_{mbase} P \left(\frac{\omega_m}{\omega_{mbase}} \right)$$

$$P(\bar{\omega}_r) = \frac{1}{rH} (\bar{T}_e - \bar{T}_m)$$

$$\bar{P}(\omega_r) = \frac{1}{rH \omega_{base}} (\bar{T}_e - \bar{T}_m)$$

$$H = \frac{1}{r} \frac{J \omega_{base}^2}{\sqrt{A_{base}}}$$

$$\bar{\omega}_r = \frac{\omega_m}{\omega_{mbase}} = \frac{\omega_r / P_f}{\omega_{base} / P_f} = \frac{\omega_r}{\omega_{base}}$$

پارامتر H، ثابت لحظی تریس موتور و بار مکانیکی است.

$$T_m = T_o (\bar{\omega}_r)^m$$

تقسیم بر T_{base} → $\frac{T_m}{T_{base}} = \frac{T_o}{T_{base}} (\omega_r)^m \implies \bar{T}_m = \bar{T}_o (\bar{\omega}_r)^m$ (تقسیم بر دایره)

\bar{P} : مشتق زمانی در مبنای واحد است و رابطه زیر را با P مشتق زمانی که تدریب شده است، دارد:

$$\bar{P} = \frac{d}{d\bar{t}} = \frac{1}{\omega_{base}} \frac{d}{dt} = \frac{1}{\omega_{base}} P$$

(7)

فازش در مطالعات پایدار

باقیمانده پس از آن، گذرای استاتور در حالت نیم پیوسته و در انتقال کوتاه است مدارات الکتریکی موتور القای در حالت پایدار

$$v_{ds} = R_s i_{ds} - \omega_s \psi_{qs} \quad v_{qs} = R_s i_{qs} + \omega_s \psi_{ds} \quad \text{زیر است:}$$

$$v_{dr} = 0 = R_r i_{dr} - p \theta_r \psi_{qr} + p \psi_{dr} \quad v_{qr} = 0 = R_r i_{qr} + p \theta_r \psi_{dr} + p \psi_{qr}$$

$$\psi_{ds} = L_{ss} i_{ds} + L_m i_{dr} \quad \psi_{qs} = L_{ss} i_{qs} + L_m i_{qr}$$

$$\psi_{dr} = L_m i_{ds} + L_{rr} i_{dr} \quad \psi_{qr} = L_m i_{qs} + L_{rr} i_{qr}$$

$$L_{ss} = L_s + L_m \quad L_{rr} = L_r + L_m$$

که اندوکتانس نشسته استاتور
که اندوکتانس نشسته روتور

در معادلات فوق در توری را با نقطه یک نیم پیوسته روتور توصیف کردیم. در حالت روتور قفسی نیز می توانیم اضافه کنیم یا روتور با سیم های عموماً و با یک سر ترانس مدار مدارهای این نیم پیوسته روتور در استاتور و در آن مدارهای آن با ترانس تعبیر می کنند.

هم منظور بکارگیری معادلات در مطالعات و برنامه های امپدانس، با دقت بر اینها می توانیم روتور و مدارهای آن را به یک رابطه بین روتور و مدارهای استاتور بر حسب یک رتبه مستقل یک رتبه اضافه کنیم. با توجه به معادلات زیر داریم:

$$\psi_{dr} = L_m i_{ds} + L_{rr} i_{dr} \Rightarrow i_{dr} = \frac{\psi_{dr} - L_m i_{ds}}{L_{rr}}$$

$$\psi_{ds} = L_{ss} i_{ds} + L_m i_{dr} = L_{ss} i_{ds} + L_m \frac{\psi_{dr} - L_m i_{ds}}{L_{rr}}$$

$$\psi_{ds} = \frac{L_m}{L_{rr}} \psi_{dr} + \left(L_{ss} - \frac{L_m^2}{L_{rr}} \right) i_{ds}$$

به طور مشابه داریم:

$$\psi_{qs} = \frac{L_m}{L_{rr}} \psi_{qr} + \left(L_{ss} - \frac{L_m^2}{L_{rr}} \right) i_{qs}$$

در نتیجه با جایگزینی ψ_{qs} در v_{ds} خواهیم داشت:

$$v_{ds} = R_s i_{ds} - X'_s i_{qs} + v'_d$$

بفرد مشابه برای v_{qs} خواهیم داشت:

$$v_{qs} = R_s i_{qs} + X'_s i_{ds} + v'_q$$

$$v'_d = - \frac{\omega_s L_m}{L_{rr}} \psi_{qr}$$

$$v'_q = \frac{\omega_s L_m}{L_{rr}} \psi_{dr}$$

$$X'_s = \omega_s \left(L_{ss} - \frac{L_m^2}{L_{rr}} \right)$$

اندوکتانس گذرای ماشین القای

معادلات و نتایج استاتور را می توان ترکیب و همبست فاز در میان نمود:


$$v_{ds} + jv_{qs} = (R_s + jX'_s) (i_{ds} + j i_{qs}) + (v'_d + j v'_q)$$

یا تقسیم به دو برابر دوران، مقادیر مستقر و ساکن نیم در سمت راست واحد داریم:

$$\tilde{v}_s = (R_s + jX'_s) \tilde{I}_s + \tilde{v}'$$

$$v_s = \text{و نتایج پایانه استاتور}$$

$$v' = \text{و نتایج قبل از امپدانس انداز}$$

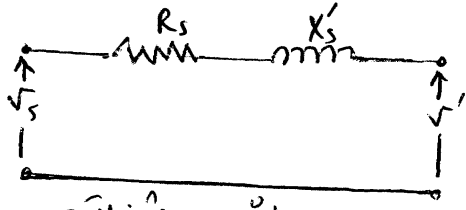

معادلات انداز ماشین اقصای

با فرض جریانهای روتور و میان شش روزه های روتور در بوب i'_d و i'_q در معادلات زیر داریم:

$$\begin{cases} R_r i'_{dr} - p \theta_r \psi_{qr} + p \psi_{dr} = 0 = v_{dr} \\ R_r i'_{qr} - p \theta_r \psi_{dr} + p \psi_{qr} = 0 = v_{qr} \end{cases}$$

$$p(v'_d) = -\frac{1}{T_o'} [v'_d + (X_s - X'_s) i'_{qs}] + p \theta_r v'_q$$

$$p(v'_q) = -\frac{1}{T_o'} [v'_q - (X_s - X'_s) i'_{ds}] - p \theta_r v'_d$$

$$T_o' = \frac{L_r + L_m}{R_r} = \frac{L_{rr}}{R_r}$$

$$X_s = \omega_s (L_s + L_m) = \omega_s L_{ss}$$

$$p \theta_r = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$

T_o' : ثابت زمانی انداز مدار بار با زمان اقصای است و بیان می کند استاتور مدار بار از نظر میان بخش اقصای انداز

اوتور را نشان می دهد.

$$p(\bar{\omega}_r) = \frac{1}{T_H} (T_e - T_m)$$

برای معادله کتاب روتور داریم:

$$T_e = \psi_{qr} i'_{dr} - \psi_{dr} i'_{qr}$$

$$i'_{dr} = \frac{\psi_{dr} - L_m i_{ds}}{L_{rr}}$$

$$T_e = \psi_{qr} \left(\frac{\psi_{dr} - L_m i_{ds}}{L_{rr}} \right) - \psi_{dr} \left(\frac{\psi_{qr} - L_m i_{qs}}{L_{rr}} \right)$$

$$= -\psi_{qr} \left(\frac{L_m}{L_{rr}} \right) i_{ds} + \psi_{dr} \left(\frac{L_m}{L_{rr}} \right) i_{qs}$$

$$= \frac{v'_d i_{ds} + v'_q i_{qs}}{\omega_s}$$

$$T_e = v'_d i_{ds} + v'_q i_{qs}$$

اگر $\omega_s = 1$ pu باشد داریم:

مدار باره هم در حالتین القای

هندسه متور که است نیازی به گام دوم نیست و مدارهای استرین در این حالت فرقی نمی کنند (نیاید)

$P(v'_d) = 0 = -\frac{1}{T} [v'_d + (X_s - X'_s) i_{q_s}] + P \theta_r v'_q$ مدار متور بار به هم است .

$P(v'_q) = 0 = -\frac{1}{T} [v'_q - (X_s - X'_s) i_{d_s}] - P \theta_r v'_d$

$T_e = \frac{2P_{\theta_r} (R_r / s)}{(R_e + R_r / s)^2 + (X_e + X_r)^2}$

مدل متور کشیدن متاب در زاویه کشیدن می باشد این تفاوت که متور یک بار مکانیک را می خواند بدست آوردن پارامترهای مدل بار

۱. روش مبتنی بر آنالیز ۲. روش مبتنی بر مشخصه مولفهای تسلسل رهنده بار

روش مبتنی بر آنالیز : مشخصه بار در پهنای رهنده های مشخص در زمانهای خاص از فرکانسها اندازه گیری شود

مشخص حالت مانتر بار - و نتایج : با تغییر دادن و نتایج بار از طریق تغییر رهنده های تب تراش فور بالا در این مقدار اسپر مشخصه های حالت مانتر بار را می توان تعیین کرد .

مشخص حالت مانتر بار - و نتایج : باید یک نیم منفک تسلسل را در نظر کشید و مشخصه های حالت مانتر بار را تعیین کرد

مشخصه دینامیک بار - و نتایج : تغییر رهنده تب یک تراش فور در تمام مدت بالا و دیگری تمام مدت پایین حرکت می دهد


همه نوعی که و نتایج بار حالت مانتر بار از آن کس از تراش فورها را از مدار خارج می کنیم این موضوع باید تغییر رهنده و نتایج و نتایج کلیم اولین بار در تغییر وضعیت اولیه تب ها محذوره ای از تغییرات و نتایج را رعایت مثبت و منفی ایما کرد .

با انتخاب مناسب موقعیت تب ها، حتی می توان در وضعیت که تغییر و نتایج کم است تغییر زاویه ایما کرد . این موضوع در بار سازی تا شدت رهنده و نتایج و تغییر زاویه متور است .

این مجموع خاصی در بین بار وجود داشته باشد هر سوال آنرا مدار و بار را خارج برد تا در عمل بار، تغییر رهنده و نتایج در این تغییر زاویه ایما شود .

عکس العمل هایی که استند برست می آید عملاً عکس العمل های دینامیک تسلسل در تب است .


عکس العمل های اندازه گیری شده زمانی از دانشمندان و لکن از توان حقیقی و توان راکتیو بار برای بارهای مدلی که در شکل زیر نمایش داده شده است مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که بار اکتیو را می توان به صورت یک موتور القایی و یک بار استاتیسی موازی بیان نمود.

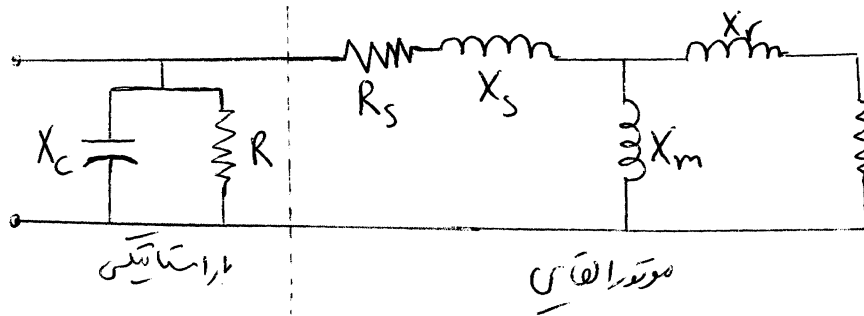

(مدل ترکیبی موتور القایی و بار استاتیسی برای نمایش بار هفتگی))

روش مبتنی بر مشخصه مؤلفه های شکل دهنده بار

این روش توسط موسسه اسپری طرح چین بر دوره ارسال ۱۹۷۲ میلادی مطرح شده است که اساس مدل یاد شده در این روش استفاده از اطلاعات مربوط به اجزای شکل دهنده بار مطابق با شکل زیر است.

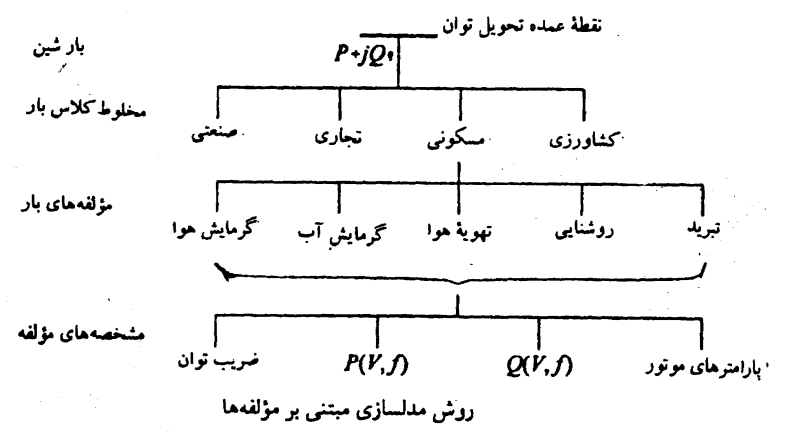

مدلهای بار هم در صورت عکس العمل توان حقیقی حالت دائمی در مقابل و لکن برای بارهایی که در این خصوص توان راکتیو، توانی کاهش پیدا می کند. همچنین در این روشها، نتوانستیم آن عکس العمل هر دو نوع توان (حقیقی و راکتیو) را پیش بینی نمائیم. کم با استفاده از مدلهای فیدبک به جای نمایی چند مدلی این مشکل رفع شده است. از مدلهای موتور القایی تکفاز برای نمایی کمپلکس هم در مدارهای چرخان استفاده شده است.

مجموعه های نوعی بار

(الف) مجموعه های استاتیکی مولفه ها

جدول زیر مجموعه های نوعی را از مولفه های بار و از لحاظ واکنش و ستاد و فرکانس بیان می نماید

مشخصه های استاتیکی مولفه های بار

مؤلفه	ضریب توان	$\partial Q/\partial V$	$\partial P/\partial V$	$\partial Q/\partial f$	$\partial P/\partial f$
تهویه هوا					
مرکزی سه فاز	۰/۹۰	۰/۰۸۸	۲/۵	۰/۹۸	-۱/۳
مرکزی تک فاز	۰/۹۶	۰/۲۰۲	۲/۳	۰/۹۰	-۲/۷
شعاع پنجره	۰/۸۲	۰/۴۶۸	۲/۵	۰/۵۶	-۲/۸
آبگرمکن، چراغ خوراک پزی، فر، کباب پز	۱/۰	۲/۰	۰	۰	۰
ماشین ظرفشویی	۰/۹۹	۱/۸	۳/۶	۰	-۱/۴
ماشین لباسشویی	۰/۶۵	۰/۰۸	۱/۶	۳/۰	۱/۸
خشک کن لباس	۰/۹۹	۲/۰	۳/۲	۰	-۲/۵
یخچال	۰/۸	۰/۷۷	۲/۵	۰/۵۳	-۱/۵
تلویزیون	۰/۸	۲/۰	۵/۱	۰	-۴/۵
لامپهای رشته ای	۱/۰	۱/۵۵	۰	۰	۰
لامپهای فلوروسنت	۰/۹	۰/۹۶	۷/۴	۱/۰	-۲/۸
موتورهای صنعتی	۰/۸۸	۰/۰۷	۰/۵	۲/۵	۱/۲
موتورهای پمپ	۰/۸۷	۰/۰۸	۱/۶	۲/۹	۱/۷
پمپهای کشاورزی	۰/۸۵	۱/۴	۱/۴	۵/۰	۴/۰
کوره قوسی	۰/۷۰	۲/۳	۱/۶	-۱/۰	-۱/۰
ترانسفورمر (بی بار)	۰/۶۴	۳/۴	۱۱/۵	۰	-۱۱/۸

ب) مجموعه های استاتیکی انواع بار

جدول زیر مجموعه های نوعی را از انواع بار بیان می نماید

کلاس بار	ضریب توان	$\partial Q/\partial V$	$\partial P/\partial V$	$\partial Q/\partial f$	$\partial P/\partial f$
مسکونی					
تابستان	۰/۹	۱/۲	۲/۹	۰/۸	-۲/۲
زمستان	۰/۹۹	۱/۵	۳/۲	۱/۰	-۱/۵
تجاری					
تابستان	۰/۸۵	۰/۹۹	۳/۵	۱/۲	-۱/۶
زمستان	۰/۹	۱/۳	۳/۱	۱/۵	-۱/۱
صنعتی	۰/۸۵	۰/۱۸	۶/۰	۲/۶	۱/۶
تجهیزات جنبی نیروگاه	۰/۸	۰/۱	۱/۶	۲/۹	۱/۸

ج) مشخصه‌های دینامیکی

داره‌های زیر داده‌های نوعی برای ۳ نوع مختلف بار بر حسب پارامترهای موتور الکتریکی معادل است.
۱. مشخصه ترکیبی دینامیکی بین فنر کم، طور عمده بین بار تجاری را تنظیم می‌کند.

$$R_s = 0.001 \quad X_s = 0.23 \quad X_r = 0.23$$

$$X_m = 3 \quad R_r = 0.2 \quad H = 0.443 \quad m = 5$$

۲. نی موتور صنعتی نزدیک

$$R_s = 0.007 \quad X_{s-u} = 0.49 \quad X_{ss} = 0.49$$

$$X_{r-u} = 0.247 \quad X_{r-s} = 0.247 \quad X_m = 1.72$$

$$R_r = 0.042 \quad H = 1.6 \quad m = 2$$

$$I_{sat_s} = 3 \quad I_{sat_r} = 3 \quad \text{هنرید عمق سیم : 6.09}$$

۳. نی موتور صنعتی کوچک

$$R_s = 0.078 \quad X_s = 0.45 \quad X_r = 0.44$$

$$X_m = 2.47 \quad R_r = 0.44 \quad H = 0.5 \quad m = 2$$

برونر سید نیت
ول بر سید پایدرفت