


۹، ۹، ۸ : امتحان : dc9ac

امتحان ۹، ۹، ۲۲

ترانس غیر ایده آل به صورت زیر است :

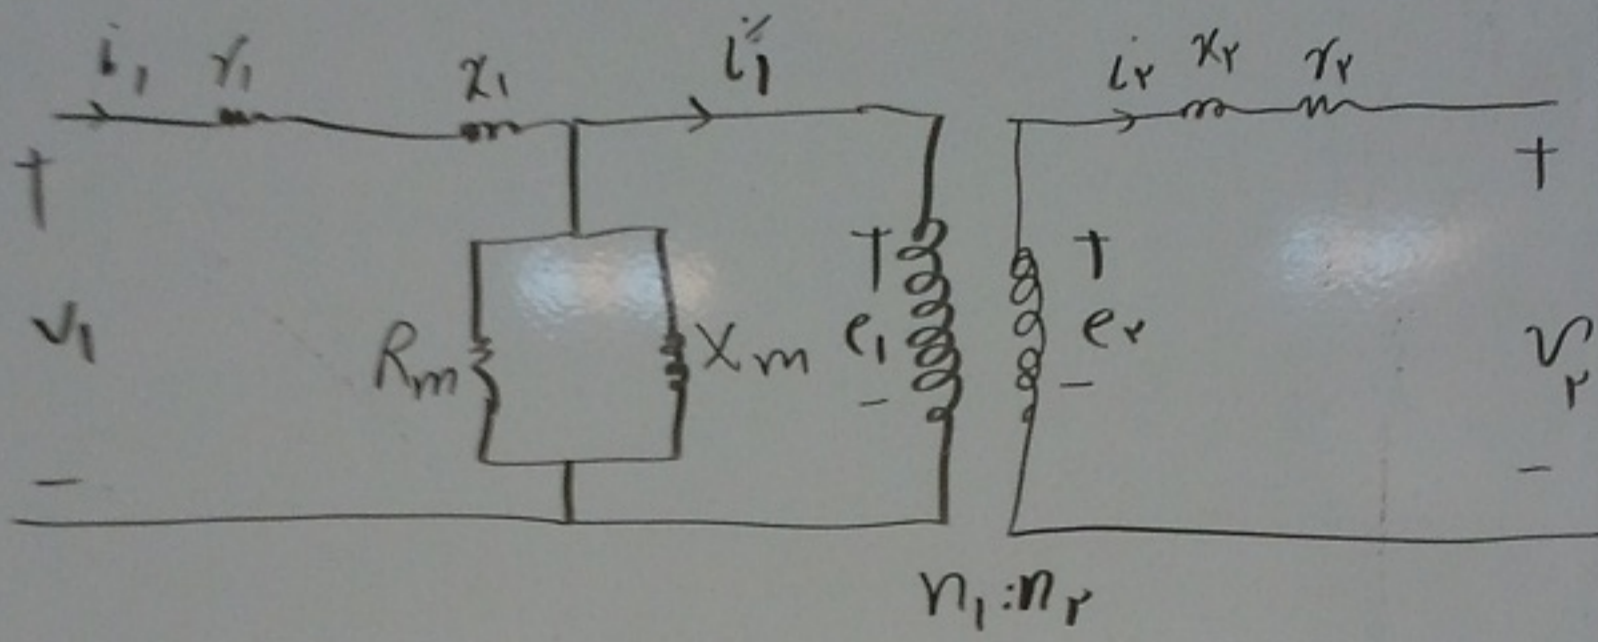

$$\begin{cases} \frac{e_1}{e_2} = \frac{n_1}{n_2} \\ \frac{i_2}{i_1} = \frac{n_1}{n_2} \end{cases}$$

هدف این بخش :

یک ترانس داریم که پارامترهایش را می دانیم. فقط می دانیم که k_n و $\frac{N_1}{N_2}$ چند است. پارامترها را

می خواهم پیدا کنیم $X_m, R_m, X_{12}, X_{21}, R_{12}, R_{21}$

برای اینکار یک آمپرمتر و یک ولتمتر و یک وات متر

لازم داریم (ضمناً یک اهمتر هم لازم داریم)

گسست داریم:

تست بی باری: (X_m, R_m)

یک طرف را بازمی کنیم و به طرف دیگر مقدار

نامی ولتاژ را می دهیم. چون درست کردن

ولتاژ باین را حتر است، HV را بازم کرده با

را ولتاژ نامی می دهیم.

در
جو


V_{11}
 V_{12}
 P

i_1
 i_2
 V_1

e_1
 e_2
 i_1
 i_2

فقط


ما را

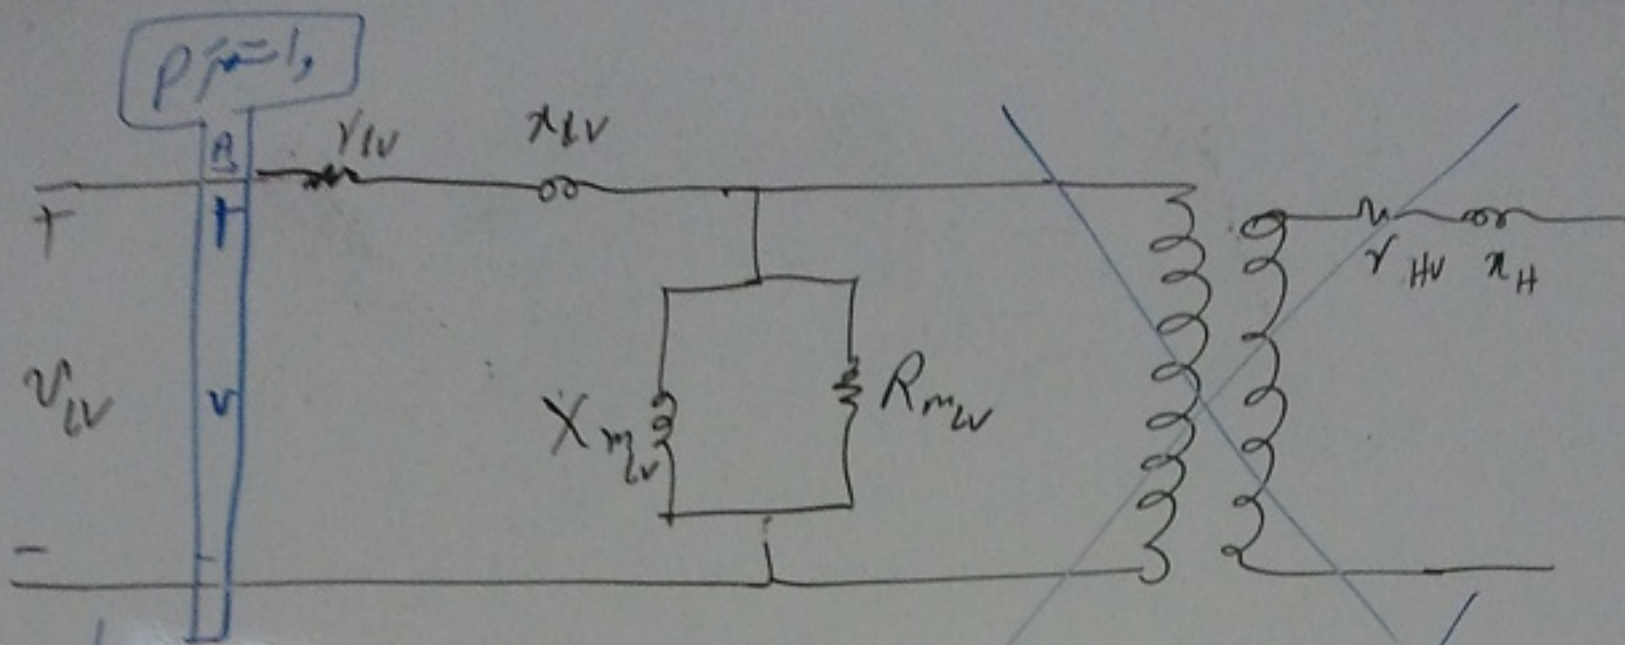

طرف پائین
ولتاژ نامی در دست

طرف بالایی
مدار بار است

در این حالت معمولاً I_L جریان نامی از V_L کشیده می شود
چون جریان کم است از X_L و r_L صرف نظر می کنیم

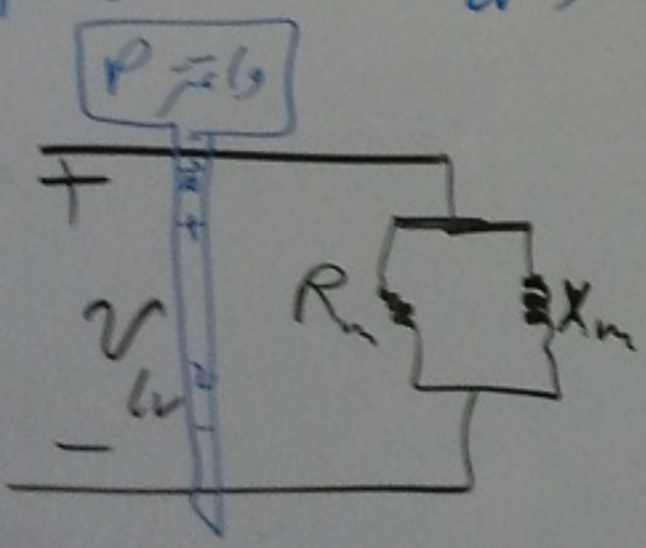

$$P_{oc} = \frac{V_{LV}^2}{R_m} \Rightarrow R_m = \frac{V_{LV}^2}{P}$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R_m} + \frac{1}{jX_m} \Rightarrow \frac{1}{|Z|^2} = \frac{1}{R_m^2} + \frac{1}{X_m^2} \Rightarrow$$

۱۹۷
وات متر
مدار
رین
۷۷

$$\frac{i_{lv}^2}{V_{lv}^2} = \frac{1}{R_m^2} + \frac{1}{X_m^2} \rightarrow$$

$$X_m = \frac{1}{\sqrt{\frac{i_{lv}^2}{V_{lv}^2} - \frac{1}{R_m^2}}}$$

پارامترهای هسته بدست آمدند.

حال برویم سراغ پارامترهای سیم بندی

تست اتصال کوتاه: (V_{lv} و V_{hv} و I_{lv} و I_{hv})


یک طرف ترانس را اتصال کوتاه می کنیم و طرف

دیگر را به قدری ولتاژ می دهیم که جریان نامی

بگذرد. بهتر است طرف با اتصال کوتاه سردتر


و امپدانس و ولتاژ و آمپر متر که طرف HV است جریان کتری را

ببینند.

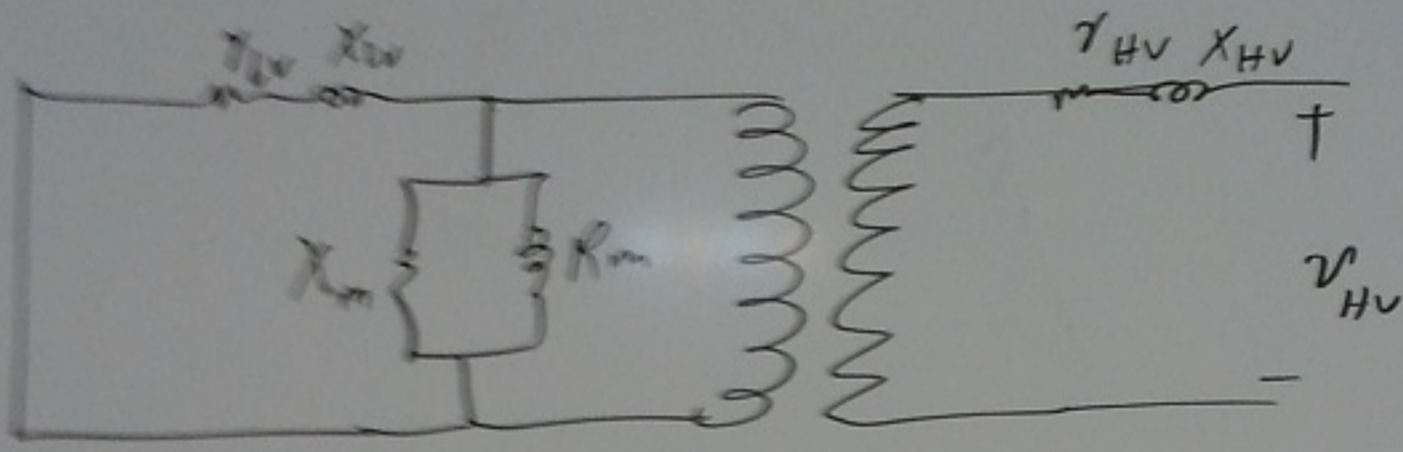


معرفی اولتاز می که جریان نامی درست گفته ۱-۵ ولتاژ نامی HV است.

چون ولتاژ کم است پس شمار هسته کم است پس از بار امترهای هسته صرف نظر می کنیم:

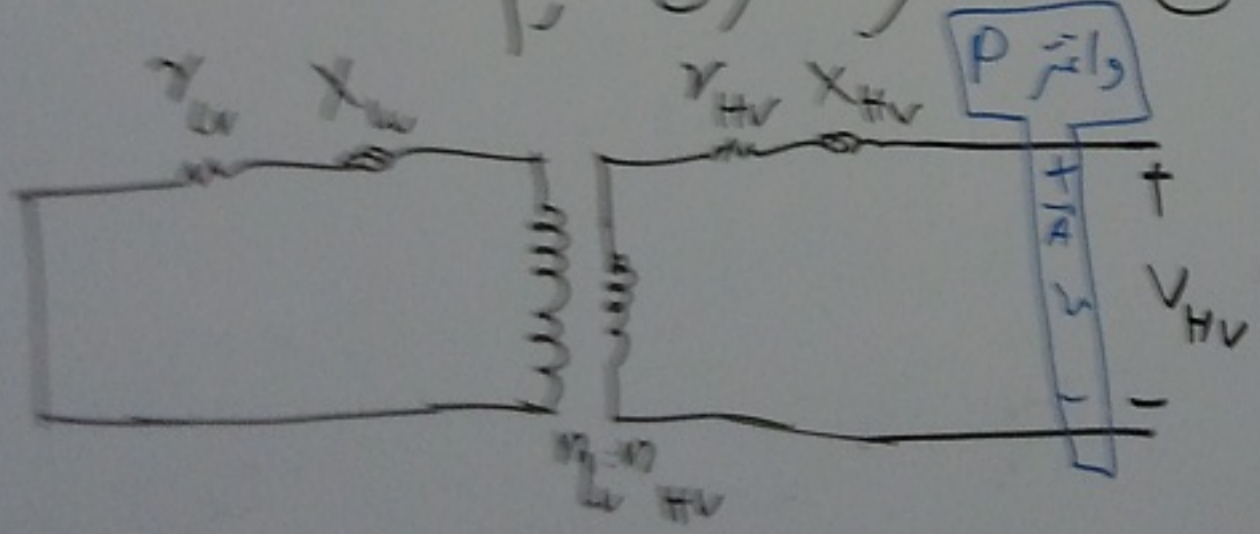


$$\frac{I_{LV}^2}{V_{LV}}$$

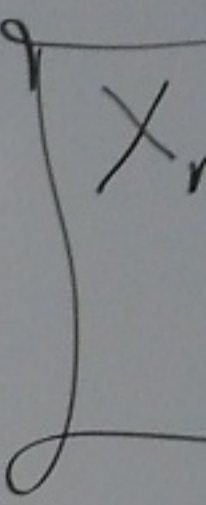

طرف
نامی
برودنا

$$\gamma_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 \gamma_{LV}$$

$$\chi_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 \chi_{LV}$$

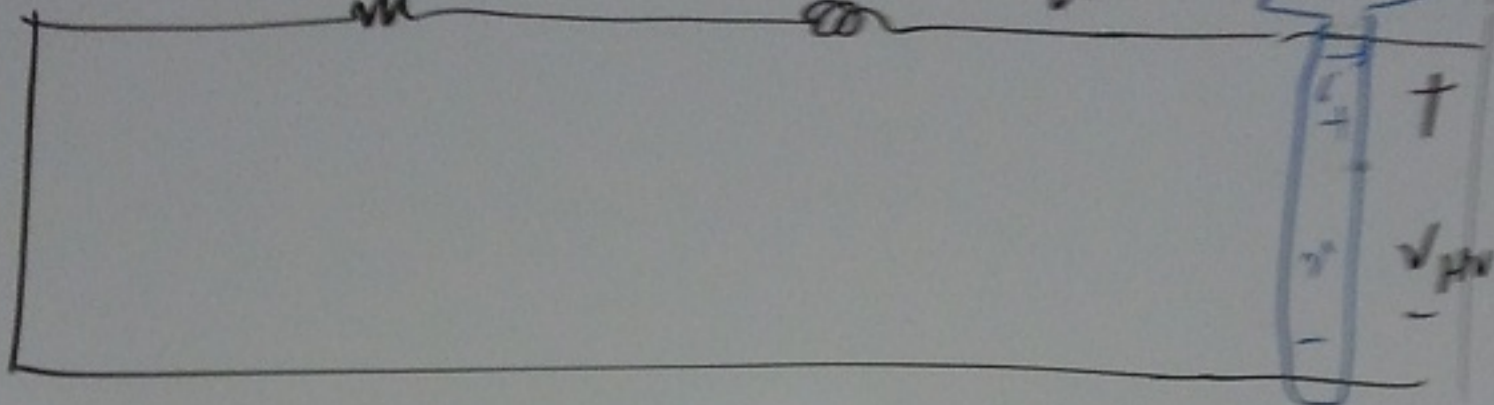

$$\left(\gamma_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 \gamma_{LV} \right) i_{LV}^2 = P_{sc}$$

$$\gamma_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 \gamma_{LV} = \frac{P_{sc}}{i_{LV}^2}$$

$$|Z| = \frac{V_{HV}}{i_{HV}} = \sqrt{\left(\gamma_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 \gamma_{LV} \right)^2 + \left(\chi_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 \chi_{LV} \right)^2}$$

(A)

$$\chi_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 \chi_{LV} = \sqrt{\left(\frac{V_{HV}}{i_{HV}}\right)^2 - \left(\gamma_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 \gamma_{LV}\right)^2}$$

الف

$$\gamma_{HV} \approx \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}} \right)^2 \gamma_{LV} \approx \frac{P_{sc}}{I_{LV}^2 r}$$

$$\lambda_{HV} \approx \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}} \right)^2 \lambda_{LV} \approx \frac{A}{r}$$

(مثال) ترانس دارم نکلنازو و $\frac{220^2}{220^2}$

و 4 Hz و 50 kVA . نتایج آزمایشهای

بی باری و اتصال کوتاه به شرح زیر است:

ولتاژ (V)	جریان (A)	قوان (W)
48 اتصال کوتاه ست LV	2.18 $(\frac{220}{48})^2 I_{LV}$	42
24 مدار باز ست HV	5.4 $(\frac{220}{24})^2 I_{LV}$	186

9/6

الف) مدار معادل ترانس را پیدا کنید

$$\begin{cases} V_{HV_n} = 22.2 \text{ kV} \\ V_{LV_n} = 220 \text{ V} \end{cases} \quad S_n = 5 \text{ KVA} \quad \text{Ⓟ}$$


$$\begin{cases} i_{HV_n} = \frac{S_n}{V_{HV_n}} = 2.27 \text{ A} \\ i_{LV_n} = \frac{S_n}{V_{LV_n}} = 22.7 \text{ A} \end{cases}$$

سستار مدار بار $\Rightarrow R_m = \frac{V_{LV}^2}{P_{oc}} = \frac{220^2}{119} = 409.16 \Omega$

$$X_m = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{0.1}{22.2}\right)^2 - \frac{1}{409.16}}} = 22.2 \text{ A}$$

$$r_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 r_{LV}$$

$$X_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 X_{LV}$$

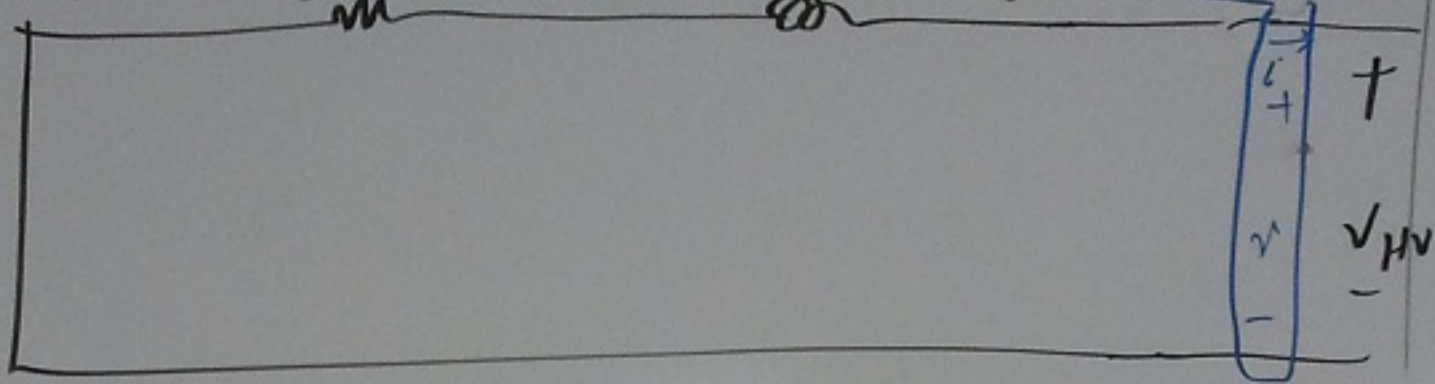

$$\left(r_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 r_{LV} \right) i_{HV} = P_{sc}$$

$$r_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 r_{LV} = \frac{P_{sc}}{i_{HV}}$$

$$|Z| = \frac{v_{HV}}{i_{HV}} = \sqrt{\left(r_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 r_{LV} \right)^2 + \left(X_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 X_{LV} \right)^2}$$

(A)

$$X_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 X_{LV} = \sqrt{\left(\frac{v_{HV}}{i_{HV}}\right)^2 - \left(r_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 r_{LV} \right)^2}$$

$$I_{sc} = \left(\frac{V_{oc}}{Z_{th}} \right) \cdot Z_{load} = \frac{P_{sc}}{Z_{th} + Z_{load}}$$

$$I_{sc} = \left(\frac{V_{oc}}{Z_{th}} \right) \cdot Z_{load} = \frac{A}{r}$$

مثال) ترانس دایم تک فازه $\frac{P_{sc}}{P_{rated}}$

500 kVA و 50 Hz - سطح آرماتوری

سی باری و در اتصال کوتاه به دست می آید

ولتاژ (V)	جریان (A)	توان (W)
1000	500	500000
1000	500	500000
1000	500	500000

و اتصال کوتاه است LV

مدار بار است HV

باز

نسبت اتصال کوتاه:

$$\frac{P_{sc}}{\gamma_{lv}^2} = \frac{4\tau}{\gamma_x \gamma_{\Lambda}^2} = \gamma_{V9}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma_{HV} = \gamma_{V9} \end{array} \right.$$

$$\left(\frac{n_{HV}}{n_{VV}} \right)^2 \gamma_{lv} = \gamma_{V9} \Rightarrow \gamma_{lv} = \gamma_{V9} \times \left(\frac{\gamma_{\Lambda}}{\gamma_{\Lambda'}} \right)^2 = \gamma_{V9}$$

$$\frac{\sqrt{\left(\frac{\gamma_{\Lambda}}{\gamma_{\Lambda'}} \right)^2 - (\gamma_{V9} + \gamma_{V9})^2}}{\gamma} = \gamma_{\Lambda'}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma_{HV} = \gamma_{\Lambda'}$$

$$\gamma_{lv} = \gamma_{\Lambda'} \times \left(\frac{\gamma_{\Lambda}}{\gamma_{\Lambda'}} \right)^2 = \gamma_{\Lambda'}$$

بازده در تراشه:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V_{out} i_{out} \cos \phi_{out}}{V_{out} i_{out} \cos \phi_{out} + P_{cu} + P_{core}}$$

تلفات در خروجی
تلفات هسته

توان تلفاتی هسته
تلفات هسته

با جبران عموماً می شود
 $\frac{P_{cu}}{P_{in}} + \frac{P_{core}}{P_{in}}$

چون تلفات زیاد
عموماً می شود

$\frac{P_{cu}}{P_{in}}$

مثال: ترانس دارم با مشخصات $V^1/1000$ و $V^2/1000$ و V^A

$f = 50$ Hz. پارامترهای ترانس به شرح زیر است

$$r_{Hv} = 1 \Omega$$

$$X_{Hv} = 1 \Omega$$

$$R_{m_{Hv}} = 100 \Omega$$

$$r_{Lv} = 0.1 \Omega$$

$$X_{Lv} = 0.1 \Omega$$

$$X_{m_{Hv}} = 100 \Omega$$


به این ترانس باری با توان W و ضریب توان $\cos \phi$ از وصل می کنیم. ولتاژ بار V_L است.

الف) جریان اولیه و ثانویه؟

ب) بازده ترانس؟

$$j = \sqrt{1 - \cos^2 \phi}$$

فاזור

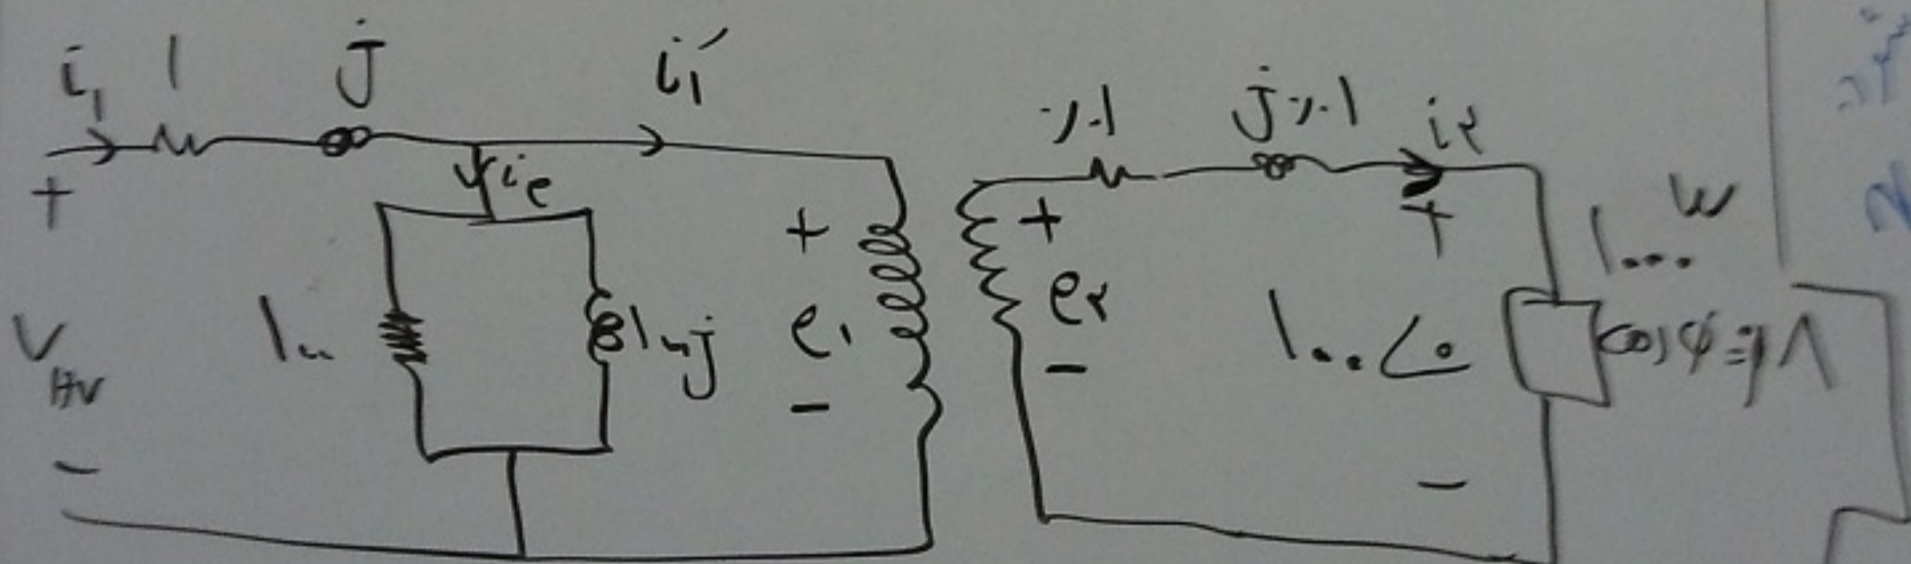

$$1000/1000$$

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos \phi \Rightarrow$$

$$I_{rms} = \frac{1000}{100 \times 10^3} = 10 \text{ mA}$$

$$\left\{ \cos \phi = 0.8 \Rightarrow \phi = 36.87^\circ \rightarrow$$

$$\left\{ \phi_v - \phi_i = 36.87^\circ \Rightarrow \phi_i = -36.87^\circ$$

$$\underline{I_p = 10 \text{ mA} \angle -36.87^\circ}$$

مقدار این را می توانیم

$$e_v = (-j \cdot 1 + j \cdot 1) \times I_p + V_p \Rightarrow$$

$$e_v = (-j \cdot 1 + j \cdot 1) \times 10 \text{ mA} \angle -36.87^\circ + 100 \Rightarrow$$

$\gamma_{Hv} =$
 $\gamma_{Lv} =$
 \angle
 $j =$
 γ_{Hv}
 γ_{Lv}

$$e_r = (1 + j1) 1 \angle 45^\circ (1 - j1) + 1 \Rightarrow$$

$$e_r = 1 \angle 45^\circ + 1 \angle 45^\circ j \Rightarrow$$

$$e_r = 1 \angle 45^\circ$$

$$\left\{ \frac{e_1}{e_r} = \frac{1 \dots}{1 \dots} \Rightarrow \underline{e_1 = 1 \angle 45^\circ} \right.$$

$$\left\{ \frac{i_1'}{i_1} = \frac{1 \dots}{1 \dots} \Rightarrow \underline{i_1' = 1 \angle -45^\circ} \right.$$

$$i_1 = i_e + i_1' \Rightarrow$$

$$i_e = \frac{e_1}{1 \dots + 1 \dots j} = \frac{1 \angle 45^\circ}{1 \dots + 1 \dots j} \Rightarrow$$

$$\underline{i}_e = \frac{1.11,8 \angle -7.14^\circ \times (1 + j)}{1 \dots j}$$

$$\underline{i}_e = 14,24 \angle -48^\circ$$

$$\underline{i}_1 = 14,24 \angle -48^\circ + 1,20 \angle -54^\circ$$

$$\underline{i}_1 = 11,09 + 1,11j \Rightarrow$$

$$\underline{i}_1 = 18,18 \angle 44,24^\circ$$

$$e_e = (1 + j)$$

$$e_e = 1$$

$$e_e = 1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{e_1}{e_e} = 1 \\ \frac{i_1}{i_e} = 1 \end{array} \right.$$

$$i_1 = i_e$$

$$i_e =$$

الف) ص

119 (9)

$$\gamma = \frac{100 \times 119 \times 10^{-8}}{100 \times 119 \times 10^{-8} + 1 \times 10^{-8} + 100 \times 119 \times 10^{-8}} + \frac{100 \times 119 \times 10^{-8}}{100}$$

$$\gamma = 8.7\%$$

معمولاً بازده ترانسها بالای 90٪ است و این

نشان می دهد } یا اعداد اشتباه است

یا ترانس بار کمی ندارد

(یعنی جریان نشانه موازی پیراز جریان پنا است)

10-6/4