
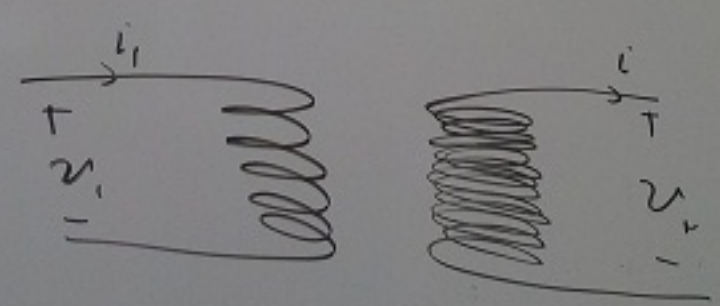


فصل، جاریم: تراشغورما تورا

41 کار تراشغورما تورا در شبکه چیست؟

به جز تلفات بسیار کمی (در حدود ۱٪ یا ۱٪) دارد
 توان را انتقال می دهد فقط ولتاژ یا جریان
 را کم می کند (مانند چیزی دنده در مکانیک).

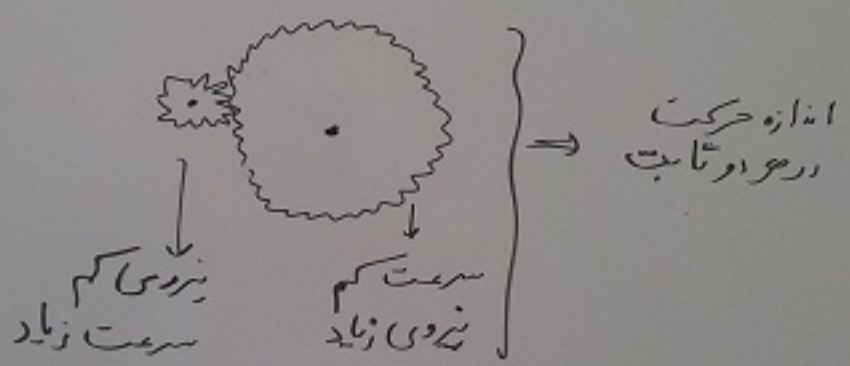

$\rho =$

V_{rms}

۴۲

$$V_1 = V_2$$

اگر جریان کم شود ولتاژ زیاد می شود
و بالعکس.

ولتاژ را بالا می بریم تا جریان کم شود تا بتوان راحت تر
انتقال داد.

فرض کنیم خانهای 25^A تحت 22^V می خواهد.

اگر ولتاژ 22^V شود، 25^A خانه با سیم به

همان ضخامت تغذیه می شود. اگر قرار بود 22^V

انتقال به سیم باید سیمی برای 25^A انتخاب

می کردیم. یعنی 25^A برابر ضخامت.

انتخاب اول: $V = 22$.
سیم برابر سیم 25^A = ضخامت

داخل داشته.

دوم: $V = 22 \dots$
سیم برابر سیم 25^A = ضخامت

از بزرگه تا داشته.

(۶۲) چرا کاربرد DC در دنیا پس از ادرسون خلی کم شده؟

چون ترانس در DC کار نمی کند.

۱۴۳۴۶

۱.۷°

kw

۲۴ فروردین ۱۳۹۱: ماشین ac و dc


صبر بریا

رابطه (۴۴)

ساعت ۹ امروز امتحان می‌گیرم
از این بعد امتحانات Δ صبح

(۴۳) رابطه ریاضی بین اولی و ثانویه ترانس

کدام است؟

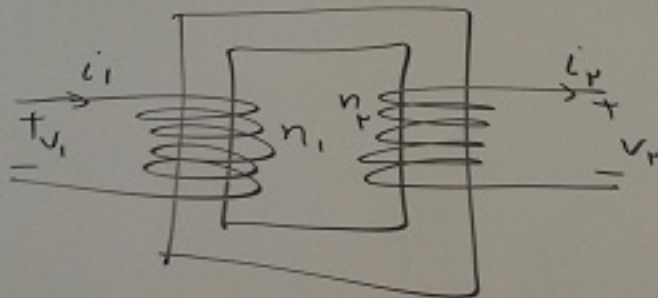


$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1}{n_2} \\ \frac{i_2}{i_1} = \frac{n_1}{n_2} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{v_1}{v_2} = \frac{i_2}{i_1} \\ v_1 i_1 = v_2 i_2 \end{array} \right.$$

45

در جریان بالاتر ولتاژ را نیز بالعکس

44 اصل $\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2}$ را اثبات کنید

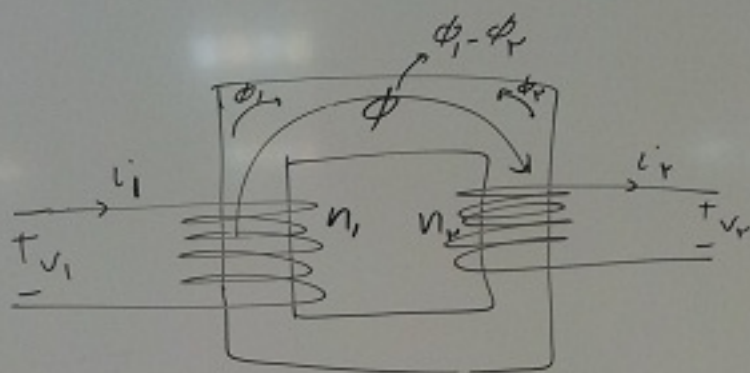

برای

تبدیل

ضلعوا

جریان


ولتاژ

$$V_1 = n_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$V_2 = n_2 \frac{d\phi}{dt}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

45 چرا ترانس ورقه ورقه است؟

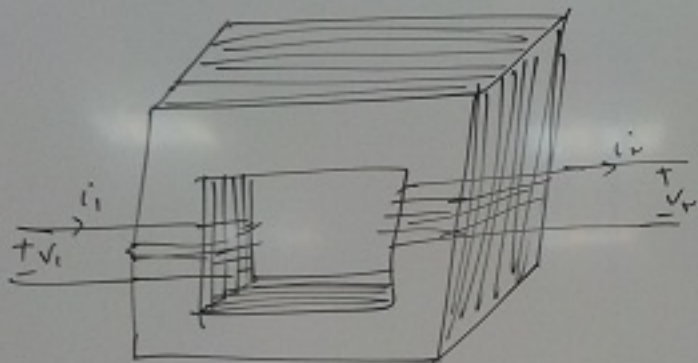

برای توضیح این موضوع چند نکته می گوئیم:



آهنزیا

تک آهنزیا (خلوطا شار دارد)

خلوطا شارش سیم بندی را قطع کند تک لحظه

چراغ روشن می شود چون تغییرات شار

ولتاژ درست می کند.




فرض کنید آهن را با نوار آهن و یک سیم کوچک

داریم و یک سیم

در این صورت هم در سیم

و لنتاز القاء می شود و

جریان روشن می شود

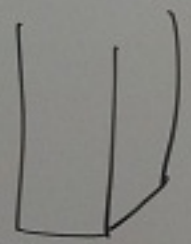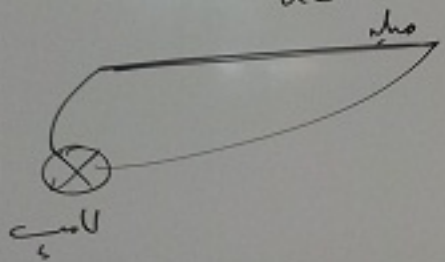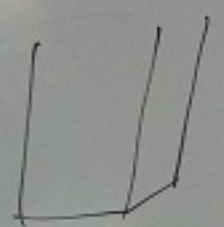

حال در نظر بگیرید که بجای سیم


یک صفحه آهنی داریم سیم

و لنتاز درست می کند ولی

چون صفحه آهنی μ جایش

اتصال کوتاه است، جریانهای

ریندر درست می شود به این جریانها جریانهای گرداب

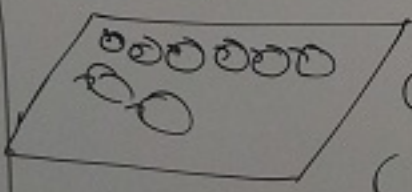

یا فوکو یا

باشد

گرداب

می شد

برای

عمود

می چسب

جریان

44


یک تکه

آهن

ac

47


یا فوکو یا سرگردان می گویند. در نتیجه صفحه گرم می شود.

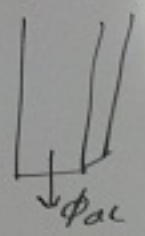

حال فرض کنید به جای صفحه یک تکه آهن


باشد در تمام سطوح آهن جریانهای

گردان داریم که باعث گرم شدن آهن می شوند.

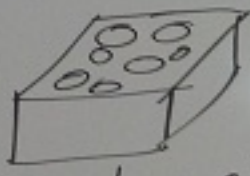

برای جلوگیری از این جریانها، تکه آهن را در جهت

عمودی ورقه ورقه می کنیم و عایق می کنیم و دوباره بهم

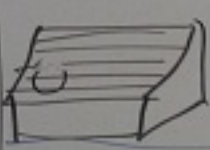

می چسبانیم. شار عبور می کند ولی مسیر جریان قطع می شود.

48

تاریخ

جریان

گرمای


آنها

اینصا

خوب

49


49 چگونه شار متغیر درست کنیم؟

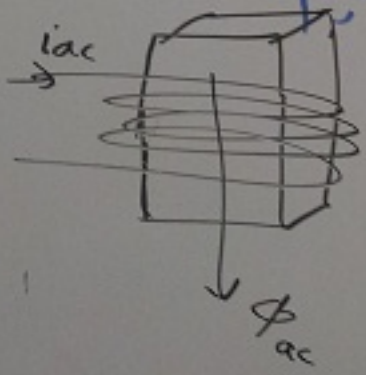

یک تکه آهن و یک سیم پیچ

آجرایان i_{ac} به هم شار

 i_{ac} درست می شود.




گردان

(۴۷) گرمایی جی؟

گرمایی تلفات که مطلوب سیستم برقی نیست

(۴۸) کوره القایی چیست؟

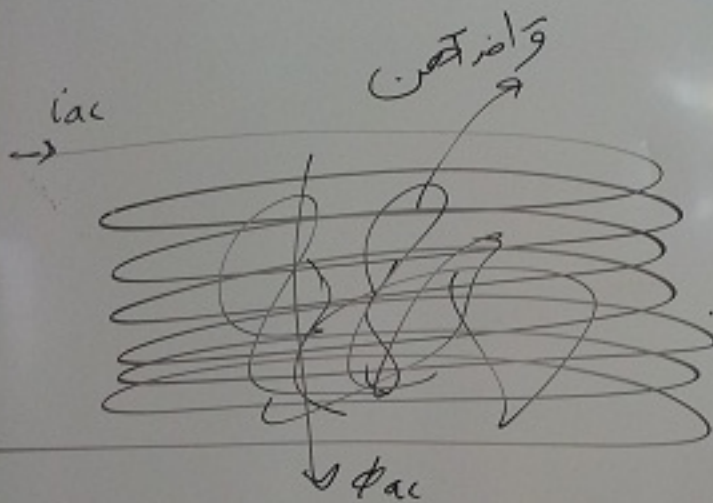

تارهای در آهن قواض

جریان فوکو که

گرمایی زیاد

آنها ذوب می شوند


اینجا جریان فوکو

خوب است.

(۴۹) مدل واقعی ترانس را بگوئید؟

ار، ۱۳۹۱ : ماهی ac و dc

۶۹ مدل واقعی ترانس را بگویند

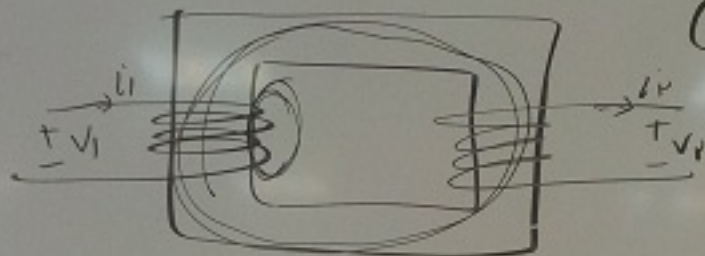


ترانس ایده آل

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\frac{L_2}{L_1} = \frac{n_1}{n_2}$$

ترانس واقعی:

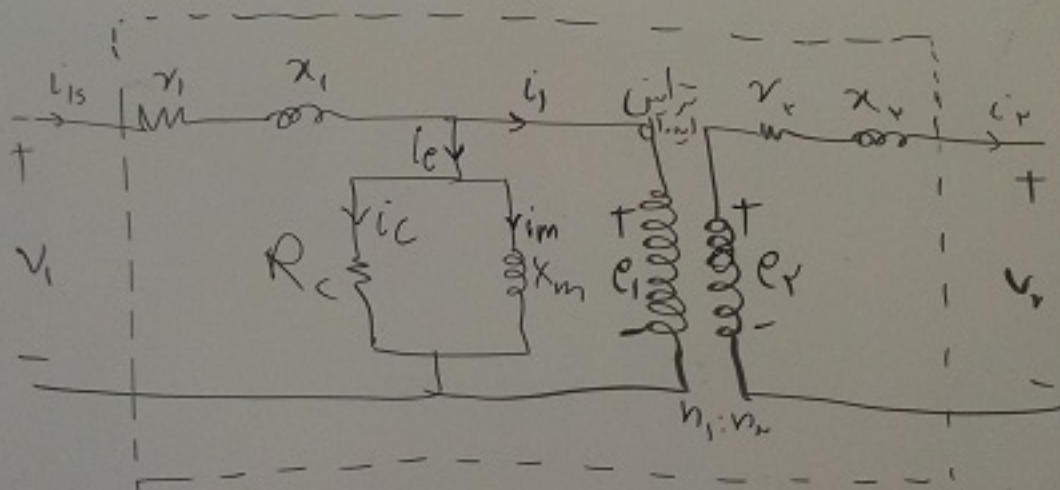

ترانس واقعی

(V)

χ_1 : مقاومت سیم بندی اولیه
 χ_2 : ثانویه

χ_1 : تلف معادل شماراؤ که در هوا بسته می شود و داخل هسته نمی رود


--- ثانویه ---

χ_m : تلف معادل شماري که داخل هسته می رود

R_e : متناظر تلفات هسته است

(VI)

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{e_1}{e_2} &= \frac{n_1}{n_2} \\ \frac{i_1}{i_2} &= \frac{n_2}{n_1} \end{aligned} \right.$$

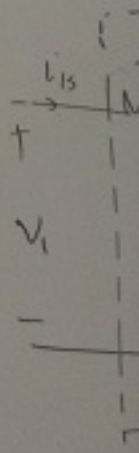

۷۰) معادل شار در هر سیستم را چگونه نمایش می دهیم؟

حرفا شار وجود دارد می توانیم معادل آن یک سلف بگذاریم
به شرطی که جریان عامل این شار را بدانیم

شار حاصل از
جریان

$$\phi = N i$$

شار سلف
جریان

مقدار سیستم

$$L = \frac{N^2}{R} \rightarrow \text{دلوکنانس}$$

۷۱) معادل تلفات به صورت گرما یا کار انجام می دهیم چیت؟

هو جا گرما داریم.

نور داریم.

سو قرکاری انجام می دهد.

یک مقاومت

(ac)

۷۲) ترانس داریم با مشخصات زیر

$$\begin{cases} x_1 = z \\ x_2 = r^k \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = z^2 \\ x_2 = z^{\wedge} \end{cases} \quad \begin{cases} R_c = 1 \dots \\ X_m = 5. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{v_m}{v_{rn}} = \frac{4.0^v}{2.0^v} \quad \text{نسبت تبدیل} \\ S_n = 1 \dots \quad \text{توان نامی} \end{cases}$$

الف) مقادیر نامی اولیه و ثانویه چند است؟

ب) آیا مقادیر ترانس درست است؟

ج) آیا می توان به اولیه $\sqrt{2}$ داد؟ تناوبت
بصورت؟

۷۳

الف)
$$\begin{cases} V_{1n} = 1.0 \text{ V} \\ V_{2n} = 1.0 \text{ V} \\ S_n = 1.0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_{1n} = \frac{S_n}{V_{1n}} = \frac{1.0}{1.0} = 1.0 \text{ A} \\ i_{2n} = \frac{S_n}{V_{2n}} = \frac{1.0}{1.0} = 1.0 \text{ A} \end{cases} \quad (\text{موتور ac})$$

ب)
$$\begin{aligned} x_2 \text{ و } x_1, r_2 \text{ و } r_1 &\downarrow \checkmark \\ x_{mg} \text{ و } R_c &\uparrow \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{cases} r_1 = r_2 \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \Rightarrow r_1 = r_2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \checkmark \\ x_1 = x_2 \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \Rightarrow x_1 = x_2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \checkmark \end{cases}$$

مقادیر درست است.

۷۴

بله . چون نام اولیه x_1 است و x_2 کی بالاتر (ج)
است ولی x_1 می توان داد جهت اسب
می بیند

(۷۲) رابطه بین مقادیر ترانس چگونه است!

زنا \approx i_{15} \Rightarrow ۵٪ تا ۱۰٪ جریان نامی \Rightarrow $i_e \downarrow$ \Rightarrow $R_c \uparrow$
 $x_m \uparrow$

$$\begin{cases} r_1 \downarrow \\ r_2 \downarrow \\ x_1 \downarrow \\ x_2 \downarrow \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_1 \approx r_2 \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \\ x_1 \approx x_2 \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \end{cases}$$

الف
 V_{1n}
 V_{2n}
 S_n

ب)

$$\begin{cases} v_1 \approx e_1 \\ v_2 \approx e_2 \end{cases}$$

(۷۳) منظور از مقادیر نامی ترانس چیست؟

مقادیری است که ترانس در آن مقادیر بدون آسیب
 دیون می تواند کار خودش را ادامه دهد.

ج)
 ب)

$$V_{1n}, V_{2n}, S_n \Rightarrow \begin{cases} i_{n1} = \frac{S_n}{V_{1n}} & \text{جریان نامی اولیه} \\ i_{n2} = \frac{S_n}{V_{2n}} & \text{جریان نامی ثانویه} \end{cases}$$

\downarrow توان ظاهری نامی
 \downarrow ولتاژ نامی ثانویه
 \downarrow ولتاژ نامی اولیه

(۷۵) اشکانات سیستم برق چند نوع است *

حرارت بالا، آب شدن سیم
- جریان زیاد } تاثير مکانیکی

- ولتاژ بالا } حرارت: منفجر شدن

- دارای حرارت حدوداً 10^4 $^{\circ}\text{C}$ فاصله مایع

(۷۶) ولتاژ نامی و جریان نامی چه فرقی دارند؟

$V_n \Rightarrow$ اندازه بالاتر یا پایینتر

$I_n \Rightarrow$ از ۰ تا اندازه بالاتر

(V) در ترانس با مشخصات زیر یک بار 1 VA و $\cos \phi = 1$ می سازد


با ولتاژ 1 V وصل کرده ایم، ولتاژ اولی چند است؟

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_{\text{col}} = \\ x_m = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{V_{1n}}{V_{1m}} = \frac{1}{1} \\ S_n = 1 \text{ VA} \end{cases}$$

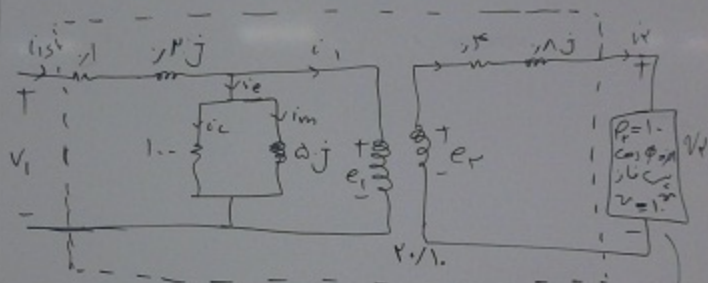

$$\underline{V_r = 1 \angle 0}$$

$$P_r = V_{r_{\text{rms}}} \times i_{r_{\text{rms}}} \times \cos \phi \Rightarrow i_{r_{\text{rms}}} = \frac{1}{1 \times 1} = 1 \text{ A}$$

$$\cos \phi = 1 \Rightarrow \phi = 0^\circ, 180^\circ \Rightarrow \phi_v - \phi_i = 0^\circ, 180^\circ \Rightarrow$$

$$\phi_i = -180^\circ \Rightarrow \underline{i_r = 1 \text{ A} \angle -180^\circ}$$

$$e_r = \frac{1}{r} + i_r (\gamma r + \gamma j) \Rightarrow \underline{e_r = 11,1 \angle 2,4}$$

$$\frac{e_1}{e_r} = \frac{\Delta}{1} \Rightarrow e_1 = \gamma \Delta e_r \Rightarrow \underline{e_1 = 2,2 \Delta \angle 2,4}$$

$$\frac{i_1}{i_r} = \frac{1}{\Delta} \Rightarrow i_1 = \gamma i_r \Rightarrow \underline{i_1 = \gamma, \Delta \angle -2,4 \text{ V}}$$

$$i_e = \frac{e_1}{1} = \gamma, \Delta \Delta \Delta \angle 2,4$$

$$\Rightarrow i_e = \gamma, \Delta \Delta \Delta \angle 2,4$$

$$i_m = \frac{e_1}{\Delta j} = \gamma 11,1 \angle -11,25$$

$$+ \gamma 11,1 \angle -11,25 \Rightarrow$$

$$\underline{i_e = \gamma 12 \Delta \angle -4,75}$$

$$i_{15} = i_e + i_1 \Rightarrow \underline{i_{15} = \gamma, 41 \angle -2,4}$$

$$v_1 = e_1 + i_{15} \times (\gamma + \gamma j) \Rightarrow \underline{v_1 = \gamma, \Delta \angle 2,4 \text{ V}}$$

$$= \frac{V_{oc}^2}{P_a}$$

$$\frac{1}{Z_{in}} + \frac{1}{X_{mLV}} = \frac{I_{oc}}{V_{oc}}$$

۷۸) ترانس داریم که سبب تبدیل برای داینز یک

آپریتور و یک برعکس و یک وایتر هم داریم چگونه می توان


بار اترهای ترانس را به است آورد؟

آزمایش اتصال کوتاه \Rightarrow X_{12} و X_{21}
تعیین می شوند

آزمایش بار \Rightarrow R_c و X_m
تعیین می شوند

نکته:

بتر است طرف HV مدار بار شود و طرف LV ولتاژ به هم چون درست کردن LV ساده تر است.

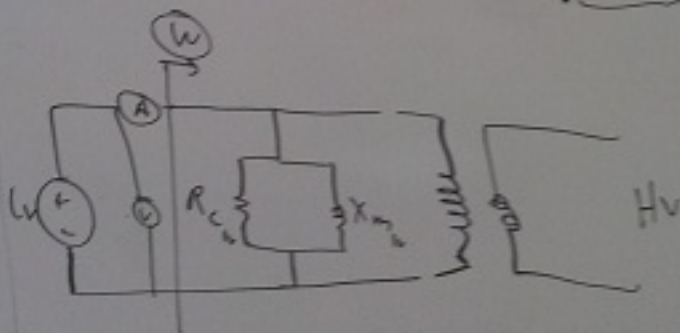

79

 
$$\begin{cases} V_{oc} & \text{ولتج} \\ I_{oc} & \text{آمپر} \\ P_{oc} & \text{واتج} \end{cases} \Rightarrow P_{oc} = \frac{V_{oc}^2}{R_{clv}} \Rightarrow R_{clv} = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}}$$

$$Z_{lv} = \frac{V_{oc}}{I_{oc}} \Rightarrow \frac{1}{Z_{lv}} = \frac{I_{oc}}{V_{oc}} \Rightarrow \sqrt{\frac{1}{R_{clv}^2} + \frac{1}{X_{mlv}^2}} = \frac{I_{oc}}{V_{oc}}$$

$$X_{mlv} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{I_{oc}}{V_{oc}}\right)^2 - \frac{1}{R_{clv}^2}}}$$

$$\begin{cases} V_{oc} = V_{lv} \\ I_{oc} = (\Delta - 1.0) \times I_{mlv} \end{cases}$$

از ناحیه موازی صرف منظری کنیم. طرف ما را
 اتصال کوتاه می کنیم. ولت و کنتار H_v را به H_v
 نمی دهیم. ولت و کنتار H_v را به H_v می دهیم که جریان تقریباً جریان
 نامی باشد تا ترانس نسوزد.




اتصال کوتاه
 باز

تلفات:

باز

ادامه \sqrt{N}

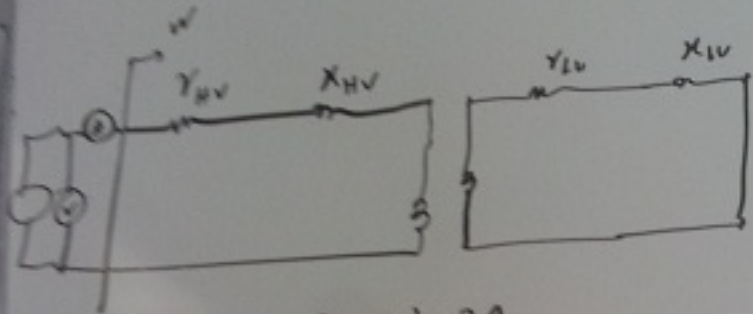


V_{oc}
 i_{oc}
 P_{oc}

$Z_{LV} =$

شکل:
$$\begin{cases} V_{sc} = (a-1) \cdot V_{nHV} \\ I_{sc} = I_{nLV} \end{cases}$$

در ادامه، لینک را دنبال کنید تا به HV می‌رسد

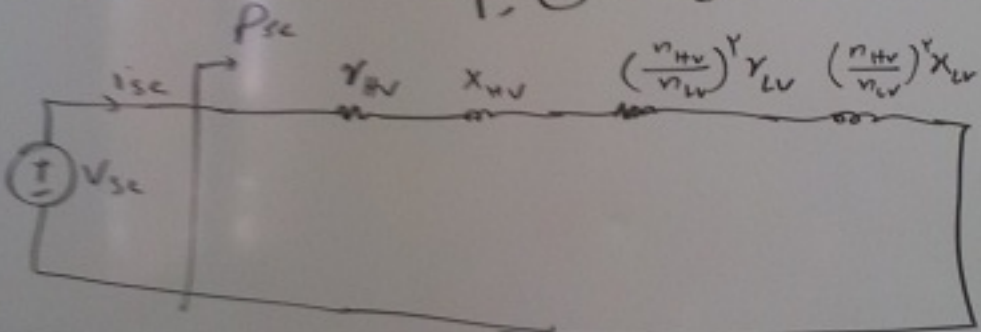

X_{m1}

V_{oc}
 i_{oc}

$$r_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 r_{LV} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2}$$

نسبت برابر r_{HV}
نسبت برابر $\left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 r_{LV}$

اتصال کوتاه

$$X_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 X_{LV} = \sqrt{\left(\frac{V_{sc}}{I_{sc}}\right)^2 - \left(r_{HV} + \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}}\right)^2 r_{LV}\right)^2}$$

☺

۷۹) اولی و ثانویه بهتر است یا H_V و L_V ؟

چون در ترانس $\frac{1}{10}$ علوم سنت که ام از لیه است و

کدام ثانویه از کلمات H_V و L_V استاده می کنیم؟

$$H_V : 1..^v$$

$$L_V : 1..^v$$

۸۰) وضعیت جریان در ولتاژ در H_V و L_V چیست ؟

$$H_V : v \uparrow , i \downarrow$$

$$L_V : v \downarrow , i \uparrow$$

۸۱) فرض کنید امپدانس در یک طرف ترانس قرار داد این

امپدانس از طرف دیگر چگونه دیده می شود؟ (انتقال امپدانس)

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{oc} \\ i_{oc} \\ P_{oc} \end{array} \right.$$


$$Z_{lv} =$$

$$X_{mlv}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{oc} \\ i_{oc} \end{array} \right.$$

ایش کورتا به اتصال

جریان

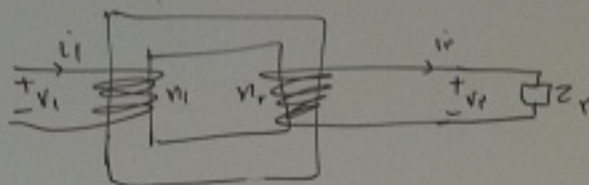

$$\frac{v_2}{i_2} = Z_2 \Rightarrow \frac{v_1}{i_1} = ?$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow v_1 = \frac{n_1}{n_2} v_2$$


$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow i_1 = \frac{n_2}{n_1} i_2$$

$$\frac{v_1}{i_1} = \frac{\frac{n_1}{n_2} v_2}{\frac{n_2}{n_1} i_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \frac{v_2}{i_2} \Rightarrow$$

$$\frac{v_1}{i_1} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 Z_2 \Rightarrow Z_1 = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 Z_2$$


آنتیوانس →
 اینپدانس →

۸۲) جریان بی بار چیست؟ در این حالت از کدام عناصر می توان صرف نظر کرد؟

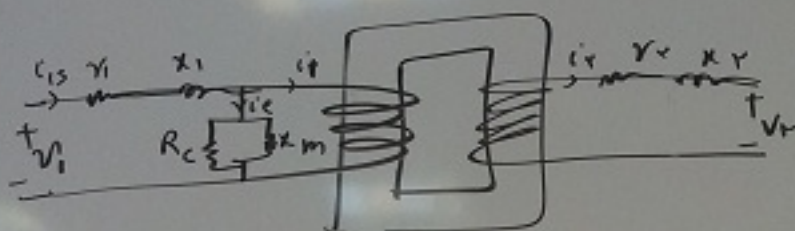

بی بار یعنی $i_2 = 0$ \iff $i_1 = 0$ \iff $i_{1s} = i_c$
 مقدار کم

پس i_{1s} مقدار کمی می شود. حدوداً ۱ تا ۱.۵٪ جریان نامی. به این جریان بی بار یا بی بار می گویند.

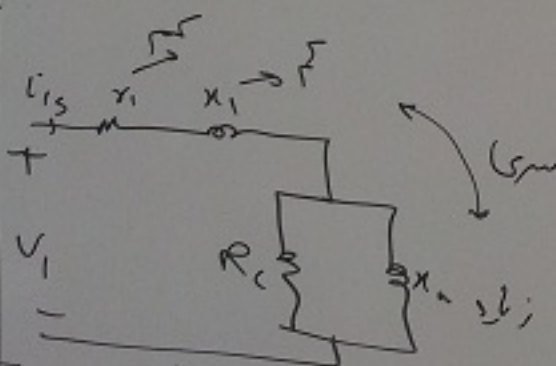

در جریان بی بار

در دو مقاومت سری مقاومت خیلی کمتر حذف می شود.

$$\frac{v_2}{i_2} =$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{v_1}{v_2} &= \\ \frac{i_1}{i_2} &= \end{aligned} \right.$$


$$\frac{v_1}{i_1} =$$

$$\frac{v_1}{i_1} =$$



پس در سری باری می توان از γ_1 و γ_2 صرف نظر کرد.

۸۳ در حالت اتصال کوتاه چه اتفاقی می افتد؟ از چه پارامتری می توان


صرف نظر کرد؟

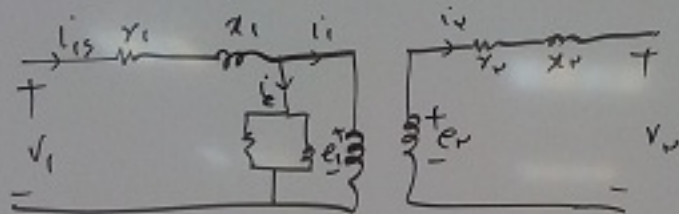

اتصال کوتاه یعنی دوسریه را به هم وصل کنیم. جریان i_2 یا خیلی زیاد شده پس i_2 یا خیلی زیاد شده ول چون e_1 و e_2 کم می شود پس e_2 یا خیلی در مقابل i_2 کم می شود پس می توان از نشانه موازی صرف نظر کرد. شکل اصلی اتصال کوتاه این است جریان به حدی بالا است که ترانس می سوزد.

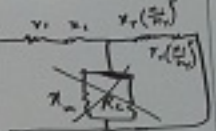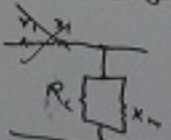
نوع تست	پارامترهایی که تعیین می شوند	کدام طرف اعمال می شود	چه مقدار ولتاژ می دهیم	جریان	چه چیزهایی صرف نظر می شود
تست اتصال کوتاه	γ_1, γ_2 x_1, x_2	مدار را اتصال کوتاه می کنیم چون طرف HV ولتاژ کمی می دهیم و جریان نا نثر است. وسایل اندازه گیری طرفی که ولتاژ داده ایم	$(5-10)\% V_{nHV}$	I_{nHV}	R_c, X_m صرف نظر چون این دو اسپانس مقدار زیادی هست که موازیه 
تست مدار باز	X_m R_c	HV را مدار باز می کنیم طرف VA ولتاژی دهیم وسایل اندازه گیری طرفی که ولتاژ داده ایم	V_{nLV}	$(5-10)\% I_{nLV}$	γ_1, γ_2 و x_1, x_2 چون اسپانس بالاتر سری هسته 

عدد ارضانی

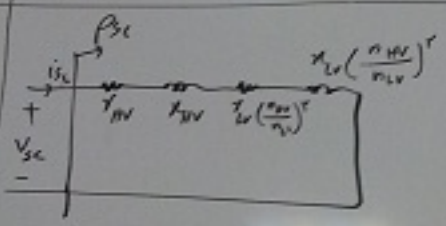

$$P_{sc} = \left(\underbrace{r_{HV}}_{\text{تلف}} + \underbrace{r_{LV} \left(\frac{n_{HV}}{n_{LV}} \right)^2}_{\text{تلف}} \right) I_{sc}^2$$

$$Z_{sc} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} \Rightarrow \sqrt{(\quad)^2 + (\quad)^2} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} \Rightarrow$$

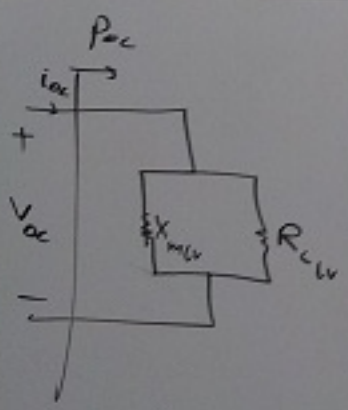

$$P_{oc} = \frac{V_{oc}^2}{R_{cw}} \Rightarrow R_{cw} = \dots$$

$$Z_{oc} = \frac{V_{oc}}{I_{oc}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R_{cw}^2} + \frac{1}{X_{mw}^2}}} = \frac{V_{oc}}{I_{oc}} \Rightarrow X_{mw} = \dots$$

زیرا

$(\frac{r\delta}{11}) =$

dc, ac : ۱۳۹۱, ۹, ۸

$$\sim e_r = v_r + i_r(z^r + z^r j) \quad \text{حاصل (۱۴)}$$

ترتیبی که $i_r = 1, 25 \angle -36, 87$ و $v_r = 1.0 \angle 0$
را بصورت قطبی بنویسیم؟

$$e_r = 1.0 + 1, 25 \angle -36, 87 (z^r + z^r j) =$$

$$= 1.0 + 1, 25 \angle -36, 87 \times \sqrt{z^{r^2} + z^{r^2}} \angle \tan^{-1}(\frac{z^r}{z^r})$$

$$= 1.0 + 1, 25 \angle -36, 87 \times 1, 89 \angle 45, 45 =$$



$$= 1.0 + 1, 125 \angle 24, 84 =$$

$$= 1.0 + 1, 125 (\cos 24, 84 + j \sin 24, 84) =$$

۸۴

$$1 + 1 + j5 = 11 + j5 = \sqrt{11^2 + 5^2} \tan^{-1}\left(\frac{5}{11}\right) = 11.7 \angle 23.4^\circ$$

۸۵ انتقال امپدانس در حالت موازی و سری چگونه است؟ مثلاً در شکل زیر:

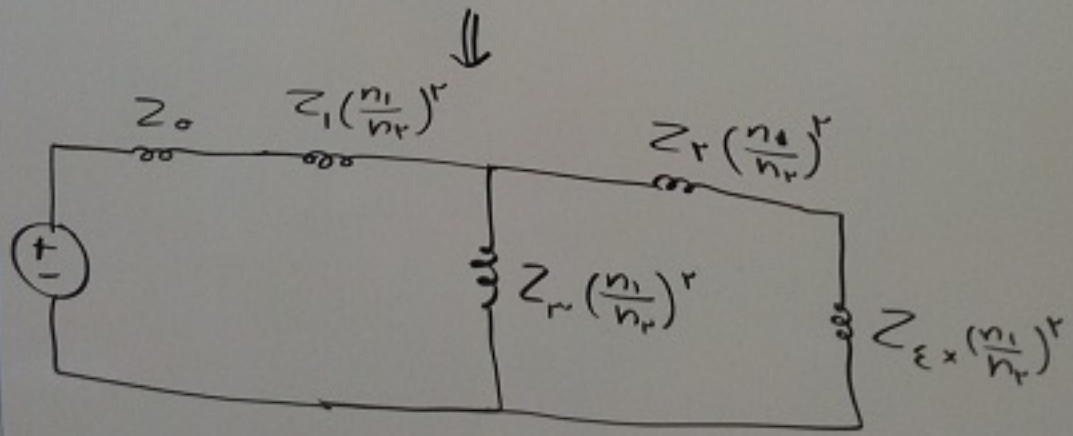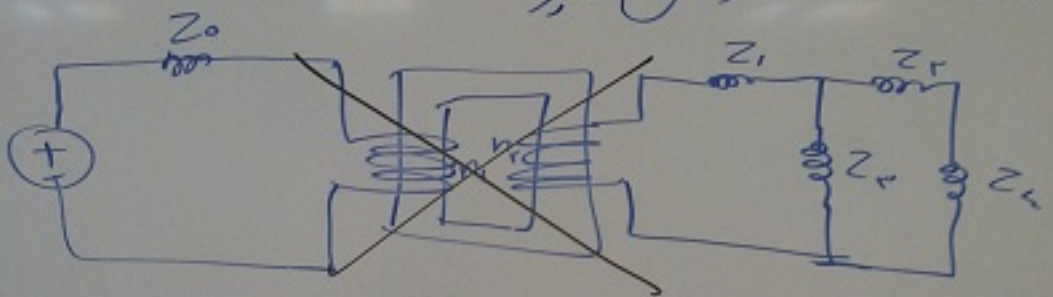

۸۲) ست اتصال کوتاه چی هست ؟
مدار باز

ترانس می خورید. تنها اطلاعاتی که داریم $\frac{V_1}{V_2}$ است
و چارسترانس چگونه می توان λ_1 و λ_2 و λ_3
و λ_4 و R_c را بدست آورد؟

چگونه

