


نام خدا

نام و نام خانوادگی	
شماره دانشجویی	
گروه	A
پوزیشن آموزشی	

دانشگاه	آزاد قزوین
تاریخ	۱۳۸۸/۲/۹
نام درس	ماشین I
شماره امتحان	۵،۴

۱- یک ژنراتور dc نسبت در 250 و سرعت 400 rpm ، 50 kw تحمل میدهد. تفاوتی میسر آرمیچر و سلن عمیقاً به ترتیب 0.02 و 5 است. ولتاژ آرمیچر چند است؟

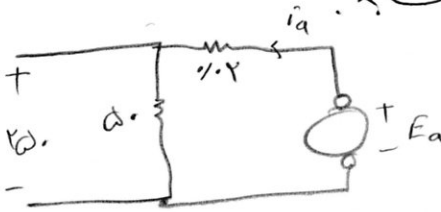


$$n = 400 \text{ rpm}$$

$$i_t = \frac{50000}{250} = 200 \text{ A}$$

$$i_f = \frac{250}{5} = 50 \text{ A}$$

$$\Rightarrow i_a = 200 \text{ A} \Rightarrow E_a = 250 - 0.02 \times 200 \Rightarrow E_a = 254 \text{ V}$$

۲- در یک ژنراتور سری $R_a = 0.1 \Omega$ و $R_f = 0.2 \Omega$ است. اگر توان خروجی ژنراتور 100 kw با ولتاژ 300 مابین ترمینال ورودی را حساب کنید.

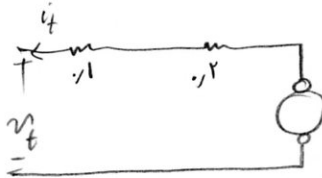


$$V_t = 300$$

$$i_t = \frac{100000}{300} = 333.33 \text{ A}$$

$$\Rightarrow T = \frac{E_a i_a}{n} = \frac{300 \times (300 + 0.1 \times 333.33)}{1000} \Rightarrow T = \frac{110000}{1000}$$

$$T = 110 \text{ Nm}$$

۳- یک موتور نسبت 220 ، dc با ولتاژ 220 و آرمیچر 0.5 است. آرمیچر این موتور در بارهای 40 A و از شبکه خدای کشنده را همیدر تغییر کند تا سرعت موتور 50 امپیرس باشد - ولتاژ ترمینال ورودی را

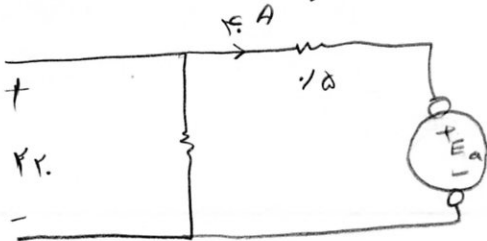

$$T_i = T_e \Rightarrow \frac{E_a i_a}{n_i} = \frac{E_{ar} i_{ar}}{n_r} \Rightarrow$$

$$\frac{(220 - 0.5 \times 40) \times 40}{n_i} = \frac{E_{ar} \times (\frac{220 - E_{ar}}{0.5})}{1.5 n_r} \Rightarrow$$

$$E_{ar} = \dots$$


$$\frac{E_{a1}}{E_{ar}} = \frac{\phi_1}{\phi_r} \times \frac{n_r}{n_i} \Rightarrow \frac{220 - 0.5 \times 40}{E_{ar}} = \frac{\phi_1}{\phi_r} \times \frac{1}{1.5} \Rightarrow$$

$$\frac{\phi_1}{\phi_r} = \dots$$

نام و نام خانوادگی	
شماره دانشجویی	
گروه	B
چغری نویسی	

دانشگاه	آزاد قزوین
تاریخ	۱۳۸۸ / ۲ / ۹
نام درس	ماشین I
شماره امتحان	5,4

۱- در یک ژنراتور dc منبع شفت قدرت ۱۰۰ kw بار کامل با سرعت ۲۵ تغذیه کرده و سرعت آرمیچر ۴۵۰۰ rpm است. اگر $r_a = 0.04 \Omega$ و $r_f = 100 \Omega$ و ولتاژ دوسر آرمیچر حدی است که

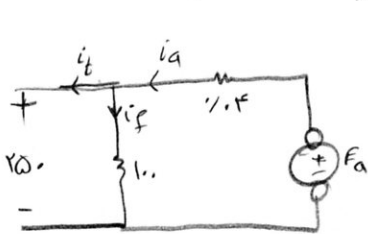

$$\begin{cases} n = 4500 \text{ rpm} \\ P = 100 \text{ kW} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_t = \frac{100000}{250} = 400 \text{ A} \\ I_f = \frac{250}{100} = 2.5 \end{cases} \Rightarrow I_a = 400 \Rightarrow E_a = 250 + 400 \times 0.04 \Rightarrow E_a = 246 \text{ V}$$


۲- در یک ژنراتور کبوتنه (رپی ناری) ولتاژی برابر ۲۲۵ ولت در بار و در بار نایی ۱۲ A ولتاژ ۲۳۵ را در خروجی قرار میدهد. در صورتیکه مقاومت آرمیچر ۰.۰۸۵ اهم و سرعت آرمیچر ثابت باشد و مقاومت سیم بندی سری صورت گرفته شود. در مدار هم سیم بندی حرکت سری در ایجاد فلوشفت به بی ناری کلام است که



$$\begin{cases} I_t = 12 \text{ A} \\ V_t = 235 \text{ V} \\ I_f = 0 \\ V_f = 225 \text{ V} \end{cases} \quad \omega = \text{cte}$$

$$\frac{E_a}{E_f} = \frac{\phi_a}{\phi_f} \Rightarrow \frac{225}{235 + 12 \times 0.085} = \frac{I_f + \frac{N_{se}}{N_f} \times 12}{I_f} \Rightarrow \frac{N_{se}}{N_f} = \dots$$

۳- یک موتور جریان دائم تحریک مستقل با جریان تحریک ثابت راه اندازی می کنیم. ولتاژ دوسر موتور ۳۶۰ V و جریان اولیه ۵۰ A و گویا تقاضای ۶۰ N.m است. اگر تمام تقاضای ژنراتور در مدار باشد رابطه $\omega = f(I)$ کلام است که

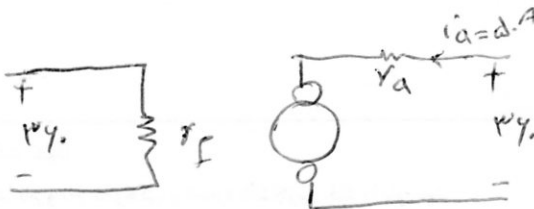

$$\begin{aligned} T &= 7 \text{ N.m} \\ r_a &= \frac{34}{50} = 0.68 \Omega \end{aligned}$$

$$I_f = \text{cte} \Rightarrow T = \frac{E_a I_a}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{(34 - 0.68 I_a)}{7} I_a \Rightarrow \omega = 4 I_a - 0.1 I_a^2$$